

ترجم العناصر المعمارية بالحمام الرومانية في تل أتريب

دكتور أحمد إبراهيم عطيه

تلعب الحمامات دورا هاما في النظافة، ووجودها في أي قطاع دليل على اهتمام أهله بالنظافة العامة والتطهير. إذ أنه من المعروف أن الحمامات هي الأماكن التي يستحم فيها الإنسان ليتخلص مما علق بجسمه نتيجة ممارسة الحياة اليومية.

وبالرغم من تغير تخطيط ووظيفة الحمامات في العصر الحديث عنها في العصور القديمة والوسطى، إلا أن النظافة تبقى هي الهدف من نشأة الحمامات، ويبقى التصميم المعماري القديم هو الأصلح من النواحي الوظيفية والصحية وربما الأخلاقية أيضا.

والحمامات القديمة في مصر كانت على نوعين أساسين: حمامات خاصة، وهي تلك الحمامات التي كانت تلحق بالبيوت والقصور والمعابد وتكون قاصرة على خدمة قاطنيها. وحمامات عامة، وهي تلك الحمامات التي كانت تلحق بالمنشآت المدنية والدينية وتكون وظيفتها خدمة عامة الشعب، وبين هذه وتلك نوع ثالث من الحمامات ذات وظيفة مزدوجة، وهي تلك الحمامات التي كانت تلحق ببعض المجموعات المعمارية الدينية الضخمة لخدمة العاملين والمقيمين فيها بالإضافة إلى خدمة العامة^(١).

ومنذ أن عرفت مصر الحمامات العامة في عهد بطليموس (٣٠ - ٣٣٠ ق.م) وحتى نهاية العصر الغماني، وجد في مصر نوعان من هذه الحمامات. الأولى: تقوم الحكومة ببنائها على نفقتها، أي حمامات حكومية. والثانية: يقوم ببنائها الأفراد على نفقتهم الخاصة، أي حمامات قطاع خاص^(٢).

وفي كل الحالات كان إنشاء الحمامات في المدن المصرية ل حاجات وظيفية كالنظافة بالاستحمام، و حاجات اقتصادية كاستثمار الأموال والتربح،

* مدرس ترميم الآثار - كلية الآداب بسوهاج، جامعة جنوب الوادى.

و حاجات اجتماعية لخدمة الفقراء الذين لا يستطيعون تضمين بيوتهم حمامات خاصة، ولخلق وظائف جديدة للنساء والرجال على السواء. ولا شك أن الحمامات الخاصة أقدم من حيث النشأة من الحمامات العامة، وقد عرفت مصر الحمامات الخاصة منذ العصر الفرعوني^(٣)، ولم تعرف الحمامات العامة إلا في عصر البطالمة.

ولما كان الرومان (٣ق.م - ٤٦م) قد ورثوا الحمام الإغريقي كنشأة عامة، فقد عملوا على تطويرها وزيادة أعدادها فانتشرت في جميع أنحاء مصر^(٤) وقد ظلت بهذا الانتشار حتى العصر العربي، وعندما دخل العرب مصر (٤٠م) استمر العمل بنظام الحمامات والحقن ببعض المنشآت الدينية والمدنية لا سيما خلال العصرین المملوكي والعثماني^(٥). ويدرك "جومار" أن حمامات مصر تعد من أتقن وأحسن حمامات الشرق إذ يجتمع فيها كل ما يؤدي إلى الراحة والتمتع^(٦).

المقدمة من البحث:

- كشف العناصر المعمارية للحمام الرومانية.
- التعرف على مواد البناء.
- ترميم العناصر المعروضة للاهتمام للحيلولة دون اندثارها.

مشهودية البحث :

- موقع الحمام وتاريخها.
- الوصف المعماري للحمام.
- تحليل مواد البناء بحبيبات الأشعة السينية لمعرفة مكوناتها.
- مظاهر التلف في العناصر المعمارية للحمام.
- ترميم العناصر المعمارية الباقية في الحمام.

أولاً: موقع الحمام وتاريخها:

الحمام موضوع الدراسة توجد بقاياها على حافة تل أثرى بمدينة أثرب ^(٧) يسمى: تل أثرب انظر الشكل رقم (١) هذا التل رغم أهميته الأثرية يكاد يندثر وسط طوفان الزحف العمرانى للمبانى الحديثة التي أصبحت تحيط به من كل جانب. انظر صورة رقم (٢) و (٧). وكانت منطقة أثرب تزخر بالحمامات منذ العصر الرومانى حتى العصر العربى^(٨). وقد

اندثرت هذه الحمامات ولم يكتشف منها سوى حمام واحدة حتى الآن هي الحمام الرومانية التي اكتشفها الآثرى نجيب فرج عام ١٩٤٦ م انظر الشكل رقم (٢)، ويرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين^(٨).

والحمام الرومانية بتل أتريب من الحمامات النادرة التي تم الكشف عنها في منطقة شرق الدلتا ولم تلق العناية اللازمة منذ الكشف عنها، وهي معرضة للزوال لوجودها وسط منطقة سكنية عشوائية، ولنمو نباتات الحلفا بين عناصرها المعمارية، بالإضافة إلى فقدان أجزاء كبيرة من معظم هذه العناصر انظر الصورة رقم (١) و (٢).

لهذه الأسباب تم دراسة ترميم الحمام الرومانية لإحياء معالمها المعمارية كنموذج للحمامات الرومانية التي كانت ترخر بها مدينة أتريب القديمة في العصر الرومانى. وذلك بعد الكشف عن عناصرها المعمارية بعد إزالة طبقات الرديم ونباتات الحلفا من مسطحها.

ثانياً: الوصف المعماري للحمام:

تقع أطلال الحمام في الجهة الشرقية من تل أتريب وتحل مباشرة على شارع الآثار رقم ١ و ٢ وهي شوارع مقطعة من أرض الآثار، وتكون الأطلال من العناصر المعمارية التالية وهي التي مازالت باقية حتى الآن:

غرفة التسخين: مستطيلة الشكل أبعاد $3,35 \times 4,15$ متر وهي عبارة عن غرفة مصممة ترتفع عن الأرض $4,10$ متر يعلوها حوض مستطيل الشكل مفقود جزء كبير منه من الناحية الغربية وبجانبه الجنوبي فرن تسخين ويجاورها من الناحية الشمالية حوض كبير آخر يرتفع عن الأرض حوالي $2,00$ متر.

البئر: دائري الشكل نصف قطره $3,75$ متر ذو حائط مزدوج مفقوده أجزاء كثيرة منه خاصة من الناحيتين الشرقية والغربية.

حمام الأقدام: دائرة الشكل نصف قطره $3,20$ متر - يرتفع عن سطح الأرضية الأساسية للحمام حوالي نصف متر والأرضية يغطيها الرديم من كل جانب به آثار لـ 20 موضع لقدم.

الأحواض: يختلف طول كل حوض عن الآخر وكذلك العرض والارتفاع، وقد أخذت الأحواض أرقام تسجيل مسلسلة تحمل كود (ت) وكل الأحواض

مستطيلة الشكل فيما عدا ثلاثة فقط بيضية الشكل وفيما يلى ذكر لمقاسات الأحواض وكذلك حالتها قبل الترميم:

حوض ت ١: الطول ٢ متر والعرض ١,٣٠ متر عمق ٥٥ سم من الداخل.

حوض ت ٢: طول ٢,٥ متر - عرض ١,٢٥ متر عمق ٦٠ سم.

حوض ت ٣: طول ٢ متر - عرض ١,٢٥ متر عمق من الداخل ٥٠ سم به جزء مفقود من الناحية الشرقية.

حوض ت ٤: طول ١,٩٥ متر - عرض ١,٢٥ متر عمق من الداخل ٥٥ سم به شرخ طولي ناتج عن هبوط أرضية الحمام في الجهة الشمالية الشرقية.

حوض ت ٥: طول ٢,١٠ متر - عرض ١,١٠ متر عمق ٥٠ سم.

حوض ت ٦: طول ٢,٢٠ متر عرض ١,٥ متر عمق ٥٠ سم به أجزاء مفقودة من الجهة الجنوبية والغربية.

حوض ت ٧: حوض بيضي صغير مفقودة معظم أجزاؤه العلوية.

حوض ت ٨: حوض بيضي الشكل مفقودة معظم أجزاؤه العلوية.

حوض ت ٩: حوض بيضي الشكل مقسم إلى جزئين عن طريق حائط في وسطه.

حوض ت ١٠: حوض غاطس في أرضية الحمام بعمق ٣٥ سم.

حوض ت ١١: طوله ٢,٢٠ متر وعرضه ١,٢٥ متر وعمقه ٥٠ سم به أجزاء مفقودة من أعلى.

حوض ت ١٢: طوله ٢ متر عرضه ٩٠ سم وعمقه ٥٠ سم به أجزاء مفقودة من أعلى من الجهات الشرقية والغربية.

حوض ت ١٣: طوله ١,٩٠ متر عرضه ٩٠ سم وعمقه ٥٥ سم به أجزاء مفقودة من أعلى من الجهات الشرقية والشمالية.

ثالثاً: دراسة مواد بناء الحمام

العناصر المعمارية للحمام الرومانية مبنية بالطوب الأحمر مقاس $23,9 \times 11,6 \times 6,9$ سم مكسوه بالشيد من الداخل والخارج، والأرضيات عبارة عن طبقة من الطوب الأحمر فوق التربة مكسوه أيضاً بالشيد. وقد تم تحليل ستة عينات من الطوب وستة أخرى من مونة البناء بحيد

الأشعة السينية وذلك للتعرف على تركيبها الكيميائي والمعدني وعلاقتها بقوة التلف المختلفة الداخلية والخارجية .

وفيما يلي نتائج التحليل :

١- بالنسبة لعينات الطوب:

ثبت أن نسب مكوناتها هي كما يلى :

Name	Ref.P.	1	2	3	4	5	6	%
Quartz. SiO_2	46.1045	68	67	69	63	62	70	
Hematite. Fe_2O_3	13.0534	6	5	7	7	8	6	
Magnetite. Fe_3O_4	11.0614	20	17	18	17	21	18	
Halite. NaCl	05.0628	-	-	-	4	-	5	
Albite. $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$	07.0302	-	-	2	-	-	-	
Orthoclase. KAlSi_3O_8	09.0462	-	2	-	3	-	-	
Nontrenite $\text{Fe}_3\text{AlSi}_2\text{O}_5(\text{OH})\text{XH}_2\text{O}$	02.0008	-	-	1	-	-	-	
Truscottite $\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$	07.0302	-	-	-	-	2	-	
Vashegyite $\text{Al}_4(\text{PO}_4)_3(\text{OH})_5\text{XH}_2\text{O}$	02.0040	-	1	-	-	-	-	

* تم التحليل بالمعامل центрالى لهيئة المساحة الجيولوجية، انظر الشكل رقم

(٣)

٢- بالنسبة لعينات المونة

ثبت أن نسب مكوناتها هي كما يلى :

Name	Ref.P.	1	2	3	4	5	6	%
Calcite. CaCO_3	05.0586	17	8	16	23	28	30	
Quartz. SiO_2	46.1045	64	81	69	70	62	65	
Gypsum. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	33.0311	8	4	-	-	-	-	
Anhydrite. CaSO_4	37.1496	5	8	-	-	-	-	
Dolomite. $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$	36.0426	-	-	-	-	-	1	
Hematite. Fe_2O_3	13.0534	1	1	-	1	1	1	
Orthoclase. KAlSi_3O_8	09.0462	-	-	1	1	-	-	
Halite. NaCl	05.0628	4	3	5	1	1	1	
Albite. $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$	07.0302	1	-	-	-	-	-	

* تم التحليل بالمعمل المركزي لهيئة المساحة الجيولوجية. انظر الشكل رقم (٤)

يتضح من نتائج التحاليل السابقة أن الطوب الأحمر الذى استخدم فى بناء الحمام قديما يتربك من الكوارتز وأكسيد الحديد والفلسبارات بالإضافة إلى نسب من الهايليت خاصة فى العينات (٤، ٦).

وأن المونة المستخدمة فى البناء قديما هي مونة الجير مع مائه من الرمل. وأن العينات (٢،١) تحتوى على نسب قليلة من الجبس والاندھيريت، يتحمل أنها شوائب كانت فى خامات المون الأساسية أو أنها أضيفت إلى المونة أثناء عمليات الخلط بهدف الإسراع من عملية الشك.

كما ثبت وجود ملح الهايليت بنسبي متفاوتة فى كل العينات (الطوب والمون) ويرجع ذلك إلى تسرب محاليل المياه الملحيه بالخاصة الشعرية من خلال مسام الطوب المبني به الحمام عن طريق الأساسات من التربة.

وقد أثبت "أحمد وخالد"^(٤) عند دراسة الخواص الميكانيكية لطوب البناء أن نسبة امتصاص الطوب الأحمر القديم للماء تصل إلى ١٨,٧ % بزيادة تصل إلى ٢,١ % عند مقارنتها بنسبة امتصاص عينات من الطوب الأحمر الجديد للماء والتي بلغت ١٦,٦ % جدول رقم (١) وهذا يدل على زيادة نسبة

الفراغات البنية بين مكونات طوب البناء المستخدم في الحمام وبالتالي قدرتها على امتصاص الماء والمحاليل المائية، والتي تؤدي عند جفافها إلى تبلور الأملاح الزائدة داخل المسام، والأخيره تشكل قوى ضغط داخلي باستمرار تبلورها وكير حجم البلورات مما يؤدي في النهاية إلى تدهور حالة الطوب وضعف مقاومته لقوى الضغط.

كما أثبتت "أحمد و خالد"^(١٠) من خلال اختبار الخواص الميكانيكية لعينات من الطوب القديم أن مقاومته للضغط تصل إلى ٣٤ كجم/سم^٢ في حين تصل مقاومة الطوب الأحمر الجديد إلى ٤٣ كجم/سم^٢ جدول رقم (١) أى أن مقاومة الطوب الأحمر الجديد لقوى الضغط أكثر من أربعة أضعاف مقاومة الطوب الأحمر القديم لنفس قوى الضغط مما يدل على زيادة الفراغات البنية بين مكونات الطوب القديم نتيجة ضعف الترابط بين حبيباته بتأثير تضافر قوى التلف المختلفة الداخلية والخارجية على عمارة الحمام .

جدول رقم (١) يبين الخواص الفيزيائية للطوب الأحمر القديم والحديث

Physical properties	Original bricks	Recent bricks
Density, gm/cm ³	1.55	1.77
Specific gravity	2.51	2.56
Water absorption, %	18.7	16.6
Porosity, %	38.2	30.9
Color	Redly brown	Redly brown
Dimensions, mm	69 × 116 × 239	63 × 94 × 208

وابعاً : مظاهر التلف في العناصر المعمارية للحمام:

١ - هبوط أجزاء من أرضيات الحمام ووجود كسور وشروخ بها ساعدت على نمو نباتات الحلفا كما أدت إلى شروخ بعض الأحواض خاصة الحوض ت ٤ .

٢ - ضياع أجزاء كبيرة من أحواض الاستحمام (البانيوهات) باستثناء أحواض ت ١ ، ت ٢ ، ت ٩ ، ت ١٠ انظر الشكل رقم ٣ .

٣ - تساقط طبقات الشيد في معظم الأحواض .

٤- فقدان أجزاء من جدران العناصر الأساسية المكونة للحمام مثل غرفة التسخين بئر الحمام، غرفة التخزين، القنوات المائية انظر الشكل رقم ٣.

ويوجع ذلك إلى الأسباب التالية

١- تل أتربى كان يقع وسط أراضى زراعية والآن تم بناء معظم الأراضى المحيطة به وتغير عامل التلف من مياه رشح ونشع الصرف الزراعى إلى مياه الصرف الصحى خاصة أن معظم المساكن تم بناؤها عشوائياً وتعتمد على البيارات فى عمليات الصرف الصحى.

٢- أدت زيادة نسبة الرطوبة فى أرضيات الحمام (٨٠ - ٩٠%)^(٥) إلى نمو نباتات الحلفا وتسربها من خلال الشروخ والشقوق فى الأرضيات مما أدى إلى سرعة تلفها ميكانيكياً بسبب زيادة حجم النباتات بالنمو المستمر، بالإضافة إلى انتشارها فى كل المنطقة الآثرية مما يعرض باقى الآثار الموجودة فى تل أتربى إلى التلف الميكانيكى، خاصة وأن الباحث شاهد نمو نباتات أخرى فى المنطقة كبيرة الحجم مثل أشجار النخيل والتوت.

٣- منطقة تل أتربى الآثرية منطقة مفتوحة وغير مؤمنة ومهملة وبالتالي فهي مرتع للأغذام والحيوانات الضالة ومطعم للأهالى. وتعتبر الحيوانات من أهم أسباب تلف العناصر المعمارية المكونة للحمام، كما أن تعدى الأهالى يؤدى إلى التدمير الكامل لآثار المنطقة وضياع أجزاء كبيرة من الأرضيات الآثرية تحت طغيان المعباني الحديثة.

خامساً : كشف وتدعميم العناصر المعمارية بالحمام

اعتمدت خطة ترميم الحمام الرومانية^(٦) على الإسراع فى إنقاذ العناصر المعمارية المتبقية من الحمام، وذلك عن طريق التخلص من حشائش الحلفا التي نمت بكثافة لدرجة كادت تغطي كل العناصر المعمارية قليلة الارتفاع، وأيضاً التخلص من طبقات الرديم التي غطت الممرات بين عناصر الحمام، وكذلك أرضية الحمام مع تدعيم الأرضيات التي كادت أن تنهار واستكمال بعض الأحواض لاظهار شكلها العام ، كل ذلك كان بغرض إطالة عمر المبنى وحمايته من الاندثار^(١١) خاصة في ظل ظروف الإهمال الذى استمر أكثر من خمسة وخمسين عاماً منذ اكتشاف الحمام وكذلك التعديات المستمرة.

١-٥ وضع الرديم والتخلص من الحلفا

تم رفع حوالي عشرين متراً رديم كانت عبارة عن أكوام زبالة بارتفاعات تتراوح بين ٧٠-٥٠ سم تغطي مرات وأرضيات الحمام نتيجة الاهمال وعدم الصيانة لمدة تربو على خمسة وخمسين سنة. ونظراً لأن معظم حشائش الحلفا كانت نامية في طبقات الرديم فقد ساعد ذلك كثيراً في التخلص منها مع الرديم، وبقيت مشكلة التخلص من الحلفا النامية في شrox وشقوق الأرضيات، وهذه تم اقتلاع بعضها بالأيدي وما تبقى منها تم إبادته كيميائياً باستخدام مبيد جليفوسات^(*) Glyphosate^(**).

وكان من نتائج رفع الرديم وإزالة الحشائش الكشف عن أساسات وأرضيات الحمام وكذلك أجزاء كثيرة مازالت باقية من قنوات التغذية والصرف انظر الصورة رقم (١) و (٢).

٣-٤ تدعيم العناصر المعمارية واستكمال الأرضيات

بعد رفع الرديم ظهر وجود أجزاء كبيرة ناقصة من أرضية المراتب بين العناصر المعمارية في الحمام، كما ظهرت بعض الأحواض وكانت معلقة نظراً لتأكل مداميك الأساس وفقدانها.

وقد ساعد وجود بقايا الأرضيات وبقايا مداميك الأساسات على معرفة تقنية بناءها ... والتي ثبت أنها مبنية بالطوب الأحمر ومونة الجير .. وكانت الأرضيات عبارة عن فرشة بالطوب الأحمر المكسو بطبقة من الشيد المكون من الجير والرمل. أما الأساسات فكانت عبارة عن حوائط ساندة بسمك قالبين ومكسوہ أيضاً بشيد الجير.

وقد تم استكمال الأرضيات وإعادة بناء الأساسات بنفس التقنيات القديمة وذلك للقضاء على نقاط الضعف في المبني والحفاظ عليه كوحدة معمارية تراثية^(١) انظر الصورة رقم (٣) و (٤).

٣-٥ استكمال بعض أحواض الاستخدام

تم استكمال عدد من الأحواض من خلال شكلها الأصلي في التصميم ومن خلال شكل الأحواض الكاملة الباقية وبينس طريقة البناء القديمة: أدية وشناؤي. نصف طوبة ومادة البناء: الطوب الأحمر مقاس $6,3 \times 9,4 \times 20,8$ سم، ومونة البناء: مونة الجير والرمل بنسبة ١ : ٢ بالوزن يضاف إليها ١٠٠ جم أسمنت أبيض.

مع مراعاة شروط الاستكمال طبقاً للمواثيق الدولية^(١) هذا بالإضافة إلى تغطية الجزء الجديد بطبقة من الشيد من الداخل والخارج لتحقيق الشكل الجمالي^(٢) انظر الصورة رقم (٥) و(٦).

٤-٤-١-١ ستمال الجزء المزدوج للحائط الماء:

تلاحظ أثناء الفحص المبدئي للعناصر المعمارية في الحمام الرومانية، أن جزء كبير من الحائط المستدير لبئر الحمام انظر الشكل رقم (٣) مفقود، وأن جزء آخر سقط حديثاً ومازالت بقاياه موجودة أسفل البئر مما شجع المرمم على إعادة بناء الجزء الأخير لكي يشكل تدعيمًا وسندًا للأجزاء الباقية.


وحيث أن الحائط مبني بالطوب الأحمر بالطريقة المزدوجة (حوائط دائرة مزدوجة Double perimetrical walls^(٤)) فقد التزم المرمم بتنقية البناء عند إعادة بناء الجزء المنهار انظر الصورة رقم (٧) ، (٨).

النتائج :


- تم إعادة الكشف عن عناصر كثيرة من الحمام كان الرديم يغطيها.
- تم تدعيم أساسات عدد من العناصر المعمارية التي كانت مهددة بالانهيار .
- تم استكمال العناصر المعمارية التي رأى المرمم ضرورة استكمالها لإطالة عمرها ومنع تدهورها.
- تم التخلص من نباتات الحلفا التي كانت تغطي معظم عناصر الحمام.
- ثبت أن مقاس الطوب الأحمر المستخدم في بناء الحمام $\times 23,9 \times 11,6 \text{ سم}$ والمونة المستخدمة هي مونة الجير .

التصويبات:


- إنشاء سور يحيط بالمنطقة الأثرية بتل أثري لحمايتها من التعديات.
- استكمال الحفائر في المنطقة لاظهار باقى الآثار التي يمكن الكشف عنها خاصة وأن شواهدتها ظاهرة العين .
- عمل مشروع للتخلص من نباتات الحلفا التي تغطي كل مسطح تل أثري
- منع التحويل والبناء في الأراضي الأثرية بالمنطقة .

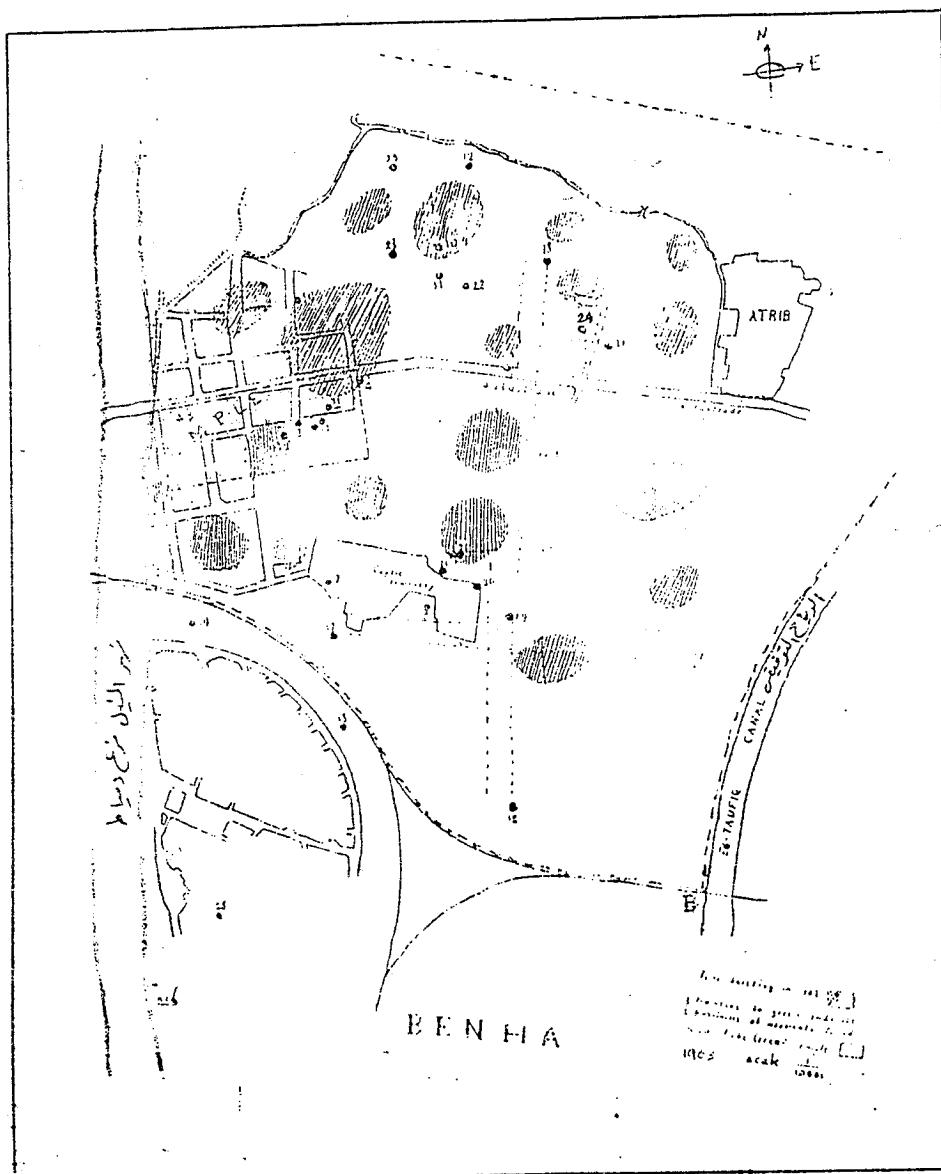


شكل رقم (١) يوضح تل أتريب ومناطق الآثار في مدينة بنها
(النقطة ٢٤ مكان تل أتريب) عن المجلس الأعلى للآثار

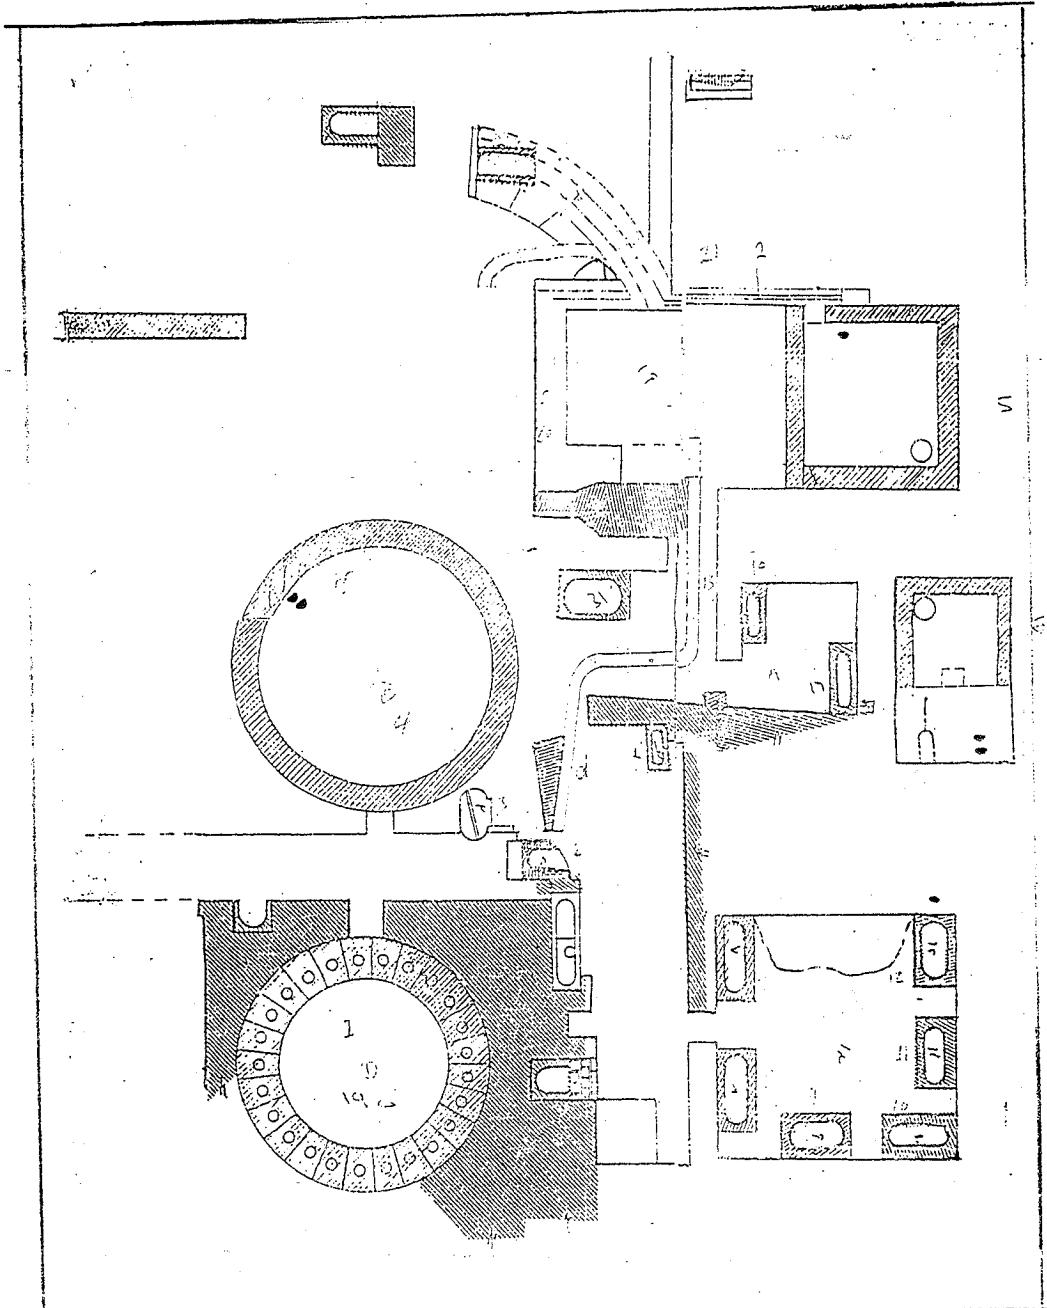


شكل (٤) يوضح مسقّط أفقى للحمام الرومانية بتل اتريب
عن المجلس الأعلى للآثار (حفائر)

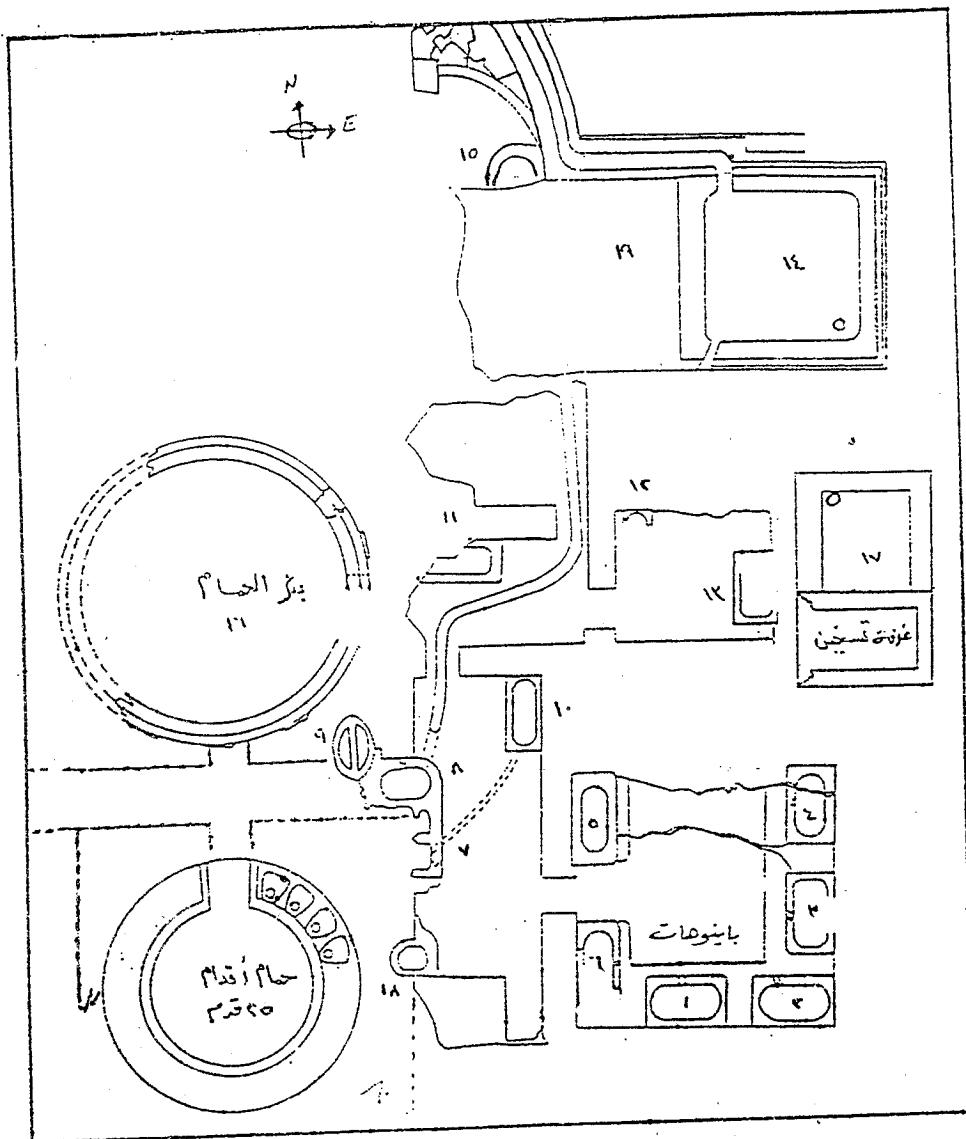


شكل رقم (٣) يوضح مسقّط أفقي للحمام الرومانية بتل أتريب
موقعها عليه الأجزاء التالفة من العناصر المعمارية

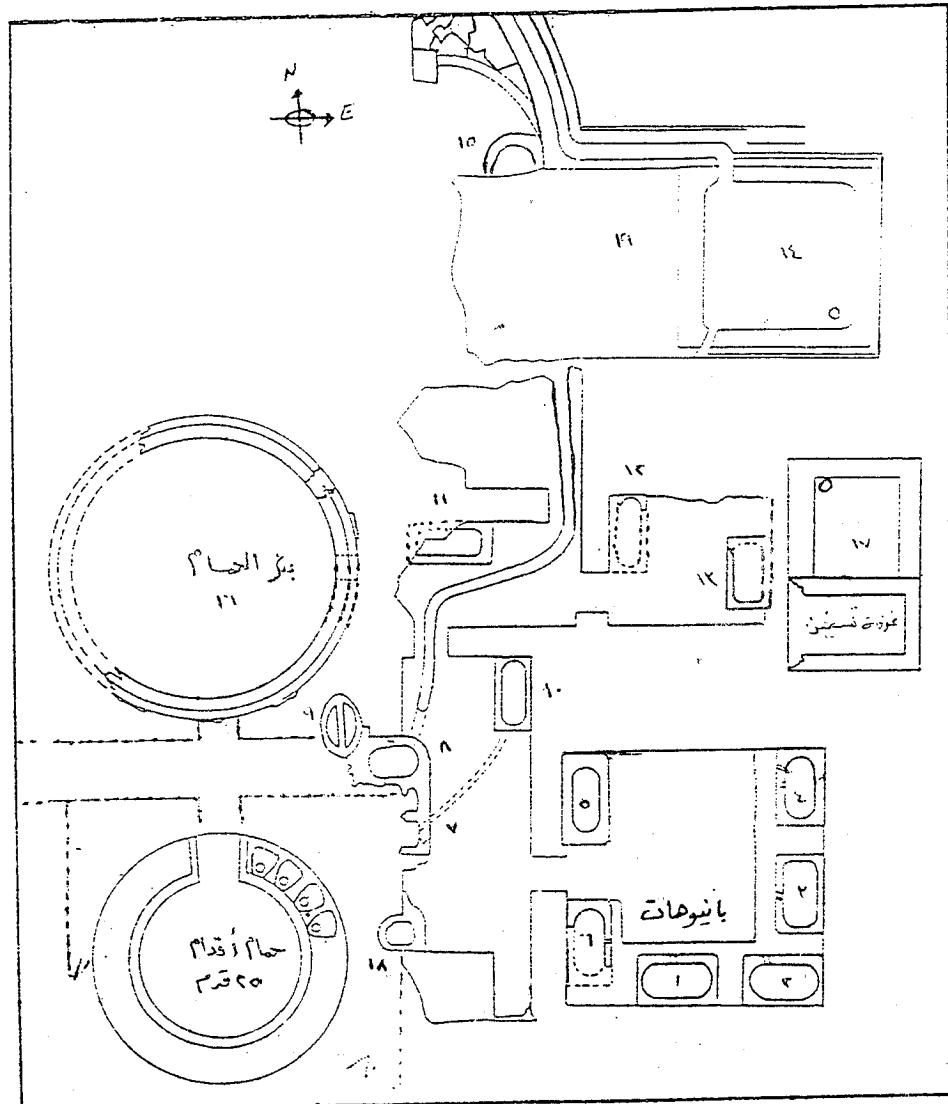

شكل رقم (٤) يوضح مسقّط أفقي للحمام الروماني موقعه عليه نفس العناصر المعمارية بعد الترميم

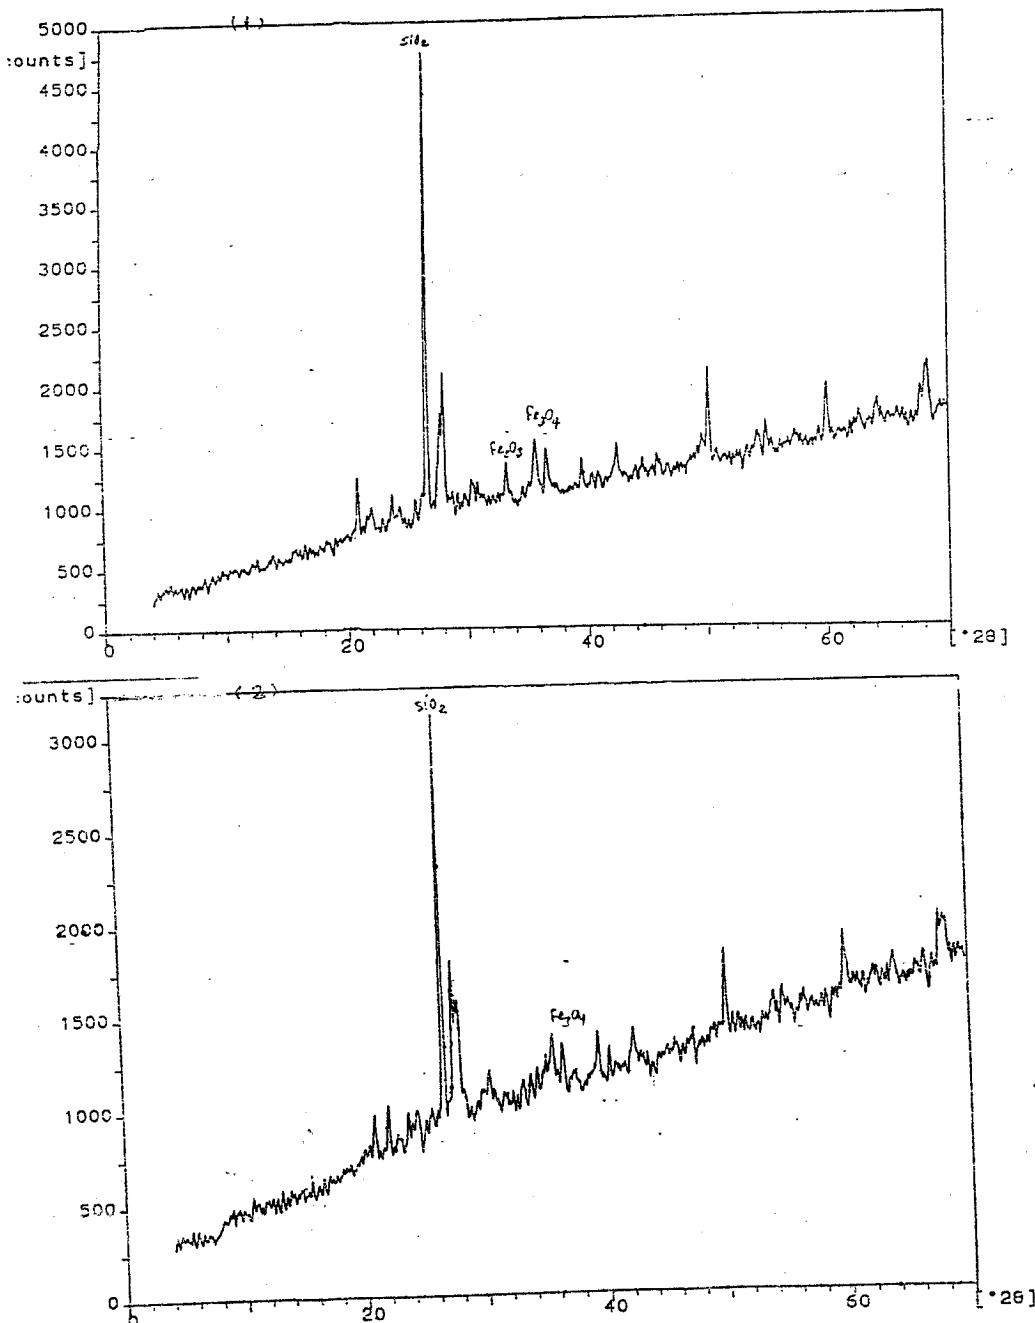

شكل (٥) نمط حبيبات الأشعة السينية للمعينة رقم (١) ، (٢) من طوب البناء القديم

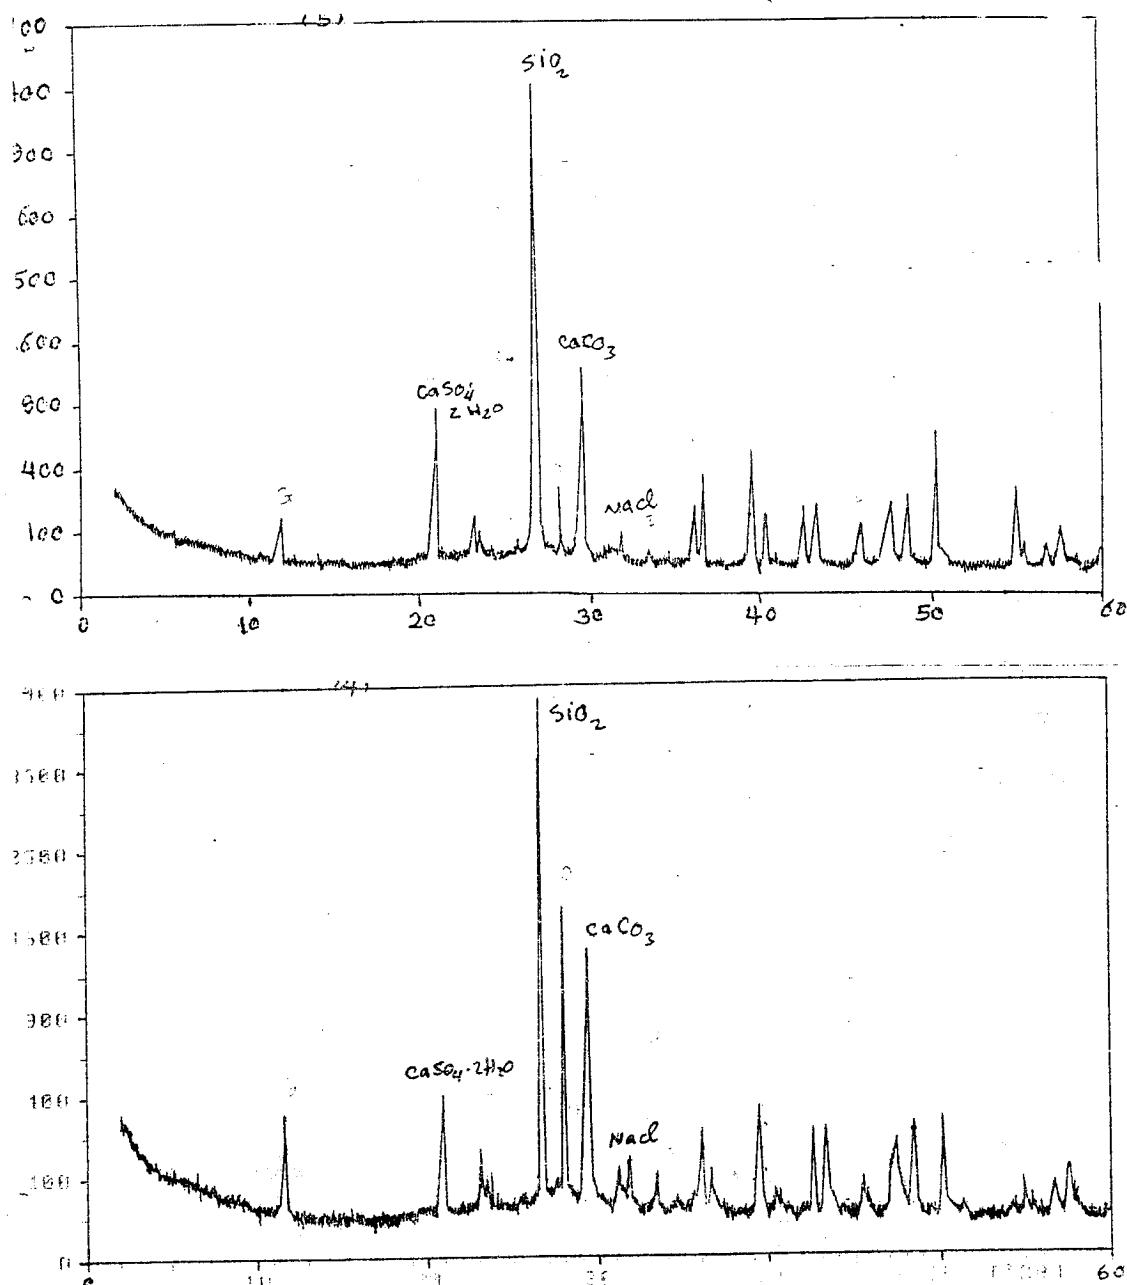


شكل (٦) نمط حيود الأشعة السينية للعينة رقم (٤)، (٥) من مونة البناء القديمة




صورة رقم (١) توضح بقايا الحمام الرومانية ونباتات الحلفا تكاد تغطيها



صورة رقم (٢) توضح إزالة نباتات الحلفا وكشف العناصر المعمارية للحمام
(الشارع الذي يفصل المنطقة الأثرية عن المناطق الحديثة عرضه ٨ متر فقط)

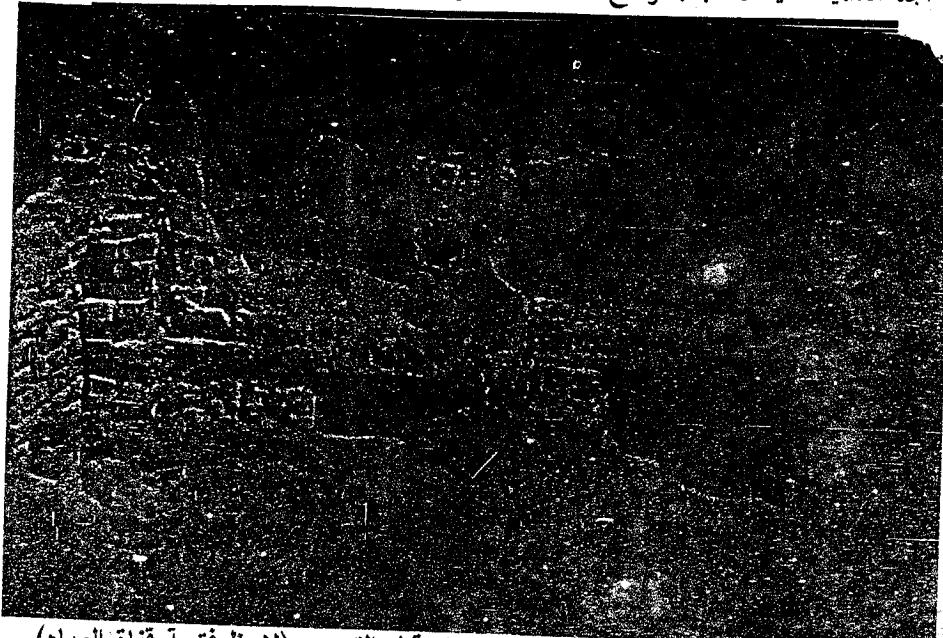

صورة رقم (٣) توضح أحد أحواض الحمام قبل التدريم (لاحظ فتحة قناة المياه)

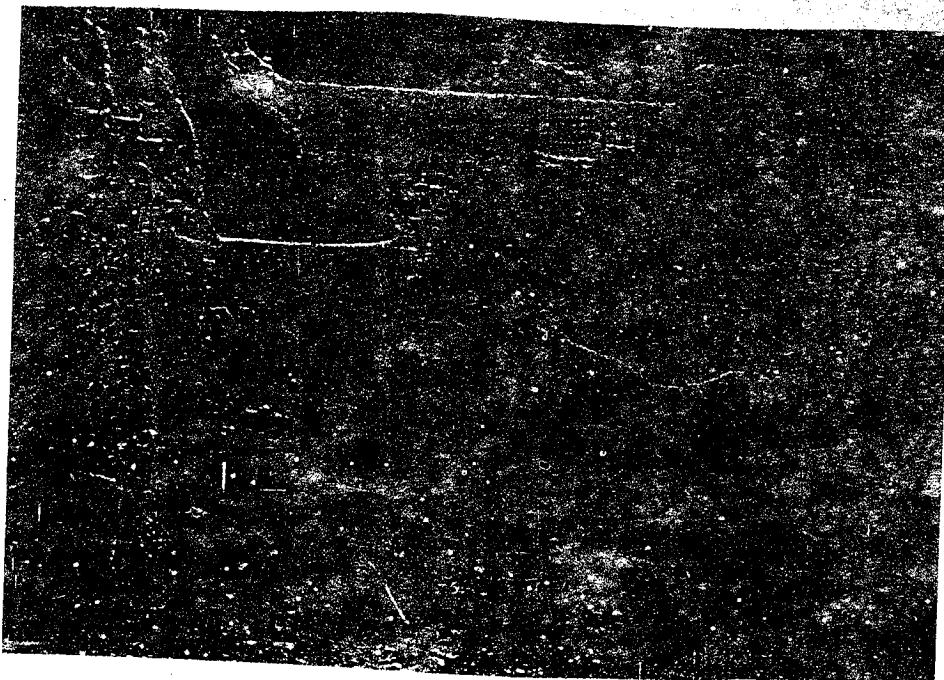


صورة رقم (٤) توضح نفس الحوض بعد تدريم أساساته




صورة رقم (٥) توضح أحد أحواض الحمام قبل الترميم



صورة رقم (٦) توضح نفس الحوض بعد الترميم

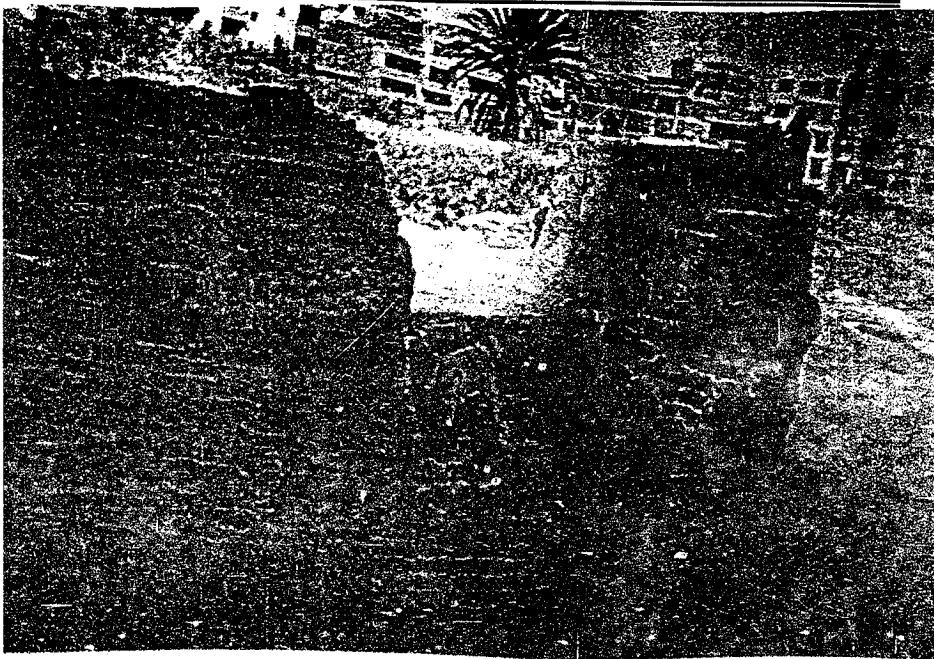

صورة رقم (٧) توضح الحائط الدائري المزدوج لبئر الحمام قبل الترميم
والزحف العمرانى على المنطقة الأثرية ونباتات الحلفا التى تغطيها، ومنطقة
الحمام بعدها تم إزالة الحلفا منها

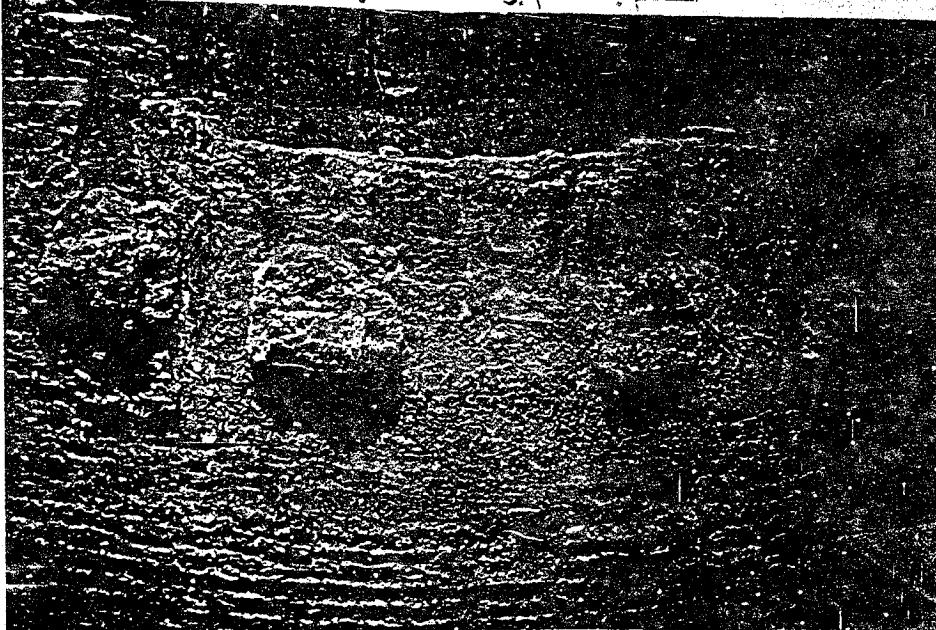

صورة رقم (٨) توضح نفس الحائط الدائري بعد الترميم

هوامش البحث:

- (١) محمد عبد الستار: المدينة الإسلامية، دار الآفاق العربية، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٢٤٦-٢٤٩.
- (٢) عزت قادوس: آثار الإسكندرية القديمة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، ٢٠٠١ ، ص ٢٢.
- (٣) محمد سيف النصر أبوالفتوح: منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب بسوهاج، ١٩٨٠ ، ص ١٩٧.
- (٤) محمد سيف النصر أبوالفتوح: المراجع السابق، ص ٢٠٢.
- (٥) مصطفى شيخه: الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٩٢ ، ص ٣٩.
- محمد عبد الستار: فقه عمارة الحمامات في العصر العثماني، كتاب أعمال المؤتمر العالمي الرابع لمدونة الآثار العثمانية حول التأثيرات الأوروبية على العمارة العثمانية وآليات الحفظ والترميم ، مؤسسة التعميم ، تونس، ٢٠٠١ ، ص ٢٧٧-٣١٧.
- (٦) جومار: وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل، ترجمة : أيمن فؤاد سيد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٨ ، ص ٢١٥-٢٢٣.
- (*) مدينة أtrib الجديدة : تقع على مسافة ٣ كم شمال شرق مدينة بها ، وهي مقامة فوق أنقاض مدينة يونانية عرفت باسم " أtribيل " في الدولة البطلمية ، وازدهرت في العصرين الروماني والبيزنطي . انظر : عزت قادوس : آثار مصر في العصرتين اليوناني والروماني ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ٢٠٠١ ، ص ٧٣٨.
- (٧) رئاسة الجمهورية : موسوعة المجالس القومية المتخصصة، المجلد السادس عشر، ١٩٧٤-١٩٩٢ ، ص ١٧٠.
- (٨) محمد سيف النصر أبوالفتوح : مرجع سابق ، ص ٢٠٢.
- (9) A.E.Aitia & K.M.El-Sayed: Assessment f masonry restoration works of Roman bath in Tell Atrib, Benha. Research under Buplisher .p. 6.
- (10) Op.Cit.
- (*) تم القياس بجهاز قياس الرطوبة في أكثر من مكان يقع الحمام بمعرفة إدارة ترميم آثار القليوبية.
- (*) نفذت أعمال الترميم بمعرفة إدارة ترميم آثار القليوبية برئاسة الأستاذ عبد الحميد الكفافى.
- (١١) السيد البنا: دراسة الأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المباني الأثرية، مجلة كلية الآثار، العدد السابع ، ١٩٩٦ ، ص ٣٢١.

(*) جليفوسات C3H8NOP ميد نباتات يمتص عن طريق الأوراق وبها جر سريعاً داخل النبات ويدمره بالداخل.

(١٢) جان بيير آدم وآن بوسوترو: الترميم العمارة والحفظ على الواقع الأثري : كتاب الحفظ في علم الآثار، ماري ك. برديكو ، ترجمة محمد أحمد الشاعر ، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، المجلد ٢٢، ٢٠٠٢، ص ٥٠٨.

(١٣) عالية مُلدوح: الطرق الحديثة في ترميم المباني العثمانية. كتاب أعمال المؤتمر العالمي الرابع لمدونة الآثار العثمانية حول التأثيرات الأوروبية على العمارة العثمانية وآليات الحفظ والترميم، عبد الجليل التميمي، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، ٢٠٠١، ص ١٤٧.

(١٤) أحمد إبراهيم عطيه، عبد الحميد الكفافي: حماية وصيانة التراث الأثري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ، ٢٠٠٣، ص ٦٧.

(15) Philippot, P.: The problem of lacunae , In: Mosaics, No.1, ICCROM , 1977, p.84.

(*) يقصد بالطريقة المزدوجة : بناء الحائط مرتين حائط خارجي وآخر داخلي مع كسوة الحائط الخارجي من الداخل بطبقة وسيطة من الشيد . وفي الحائط الداخلي للبشر تم بناء محيط الدائرة بمحاذط خارجي وتكتسيه من الداخل بطبقة من الشيد ثم تم بناء حائط دائري من الداخل متلقي بالحائط الأول مع كسوتها أيضاً بطبقة من الشيد وبذلك يظهر للمشاهد الطبقة الخارجية من الدائرة الأولى والطبقة الداخلية من الدائرة الثانية وهذا نظام معمول به في معظم الحمامات لمنع تسرب المياه .

المراجع

- ١- أحمد إبراهيم عطيه، عبد الحميد الكفافي: حماية وصيانة التراث الأثري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٣ .
- ٢- أحمد صلاح محمد: دراسة علاج وصيانة المنشآت الأثرية المشيدة بالطوب الأحمر تطبيقاً على إحدى المنشآت الأثرية الرومانية بمنطقة تل الفرما بشمال سيناء، رساله ماجستير غير منشورة، كلية الآثار، ٢٠٠٢.
- ٣- السيد البنا: دراسة الأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المباني الأثرية، مجلة كلية الآثار، العدد السابع، ١٩٩٦.

- ٤- جان بيير آدم وآن برسوترو: الترميم المعماري والحفظ على الموضع الأثرية، الحفظ في عالم الآثار، مارى ك. بريديكو، ترجمة: محمد أحمد الشاعر، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، المجلد ٢٢ ، ٢٠٠٢.
- ٥- جومساري: وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل، ترجمة: أيمن فؤاد سيد، مكتبة الخاتجى ، القاهرة ، ١٩٨٨ .
- ٦- رئاسة الجمهورية: موسوعة المجالس القومية المتخصصة، المجلد السادس عشر، ١٩٧٤-١٩٩٢ .
- ٧- عالية ممدوح: الطرق الحديثة في ترميم المباني العثمانية، مبني دار السرايا، أربد، أعمال المؤتمر العالمي الرابع لمدونة الآثار العثمانية حول التأثيرات الأوروبية على العمارة العثمانية وآليات الحفظ والترميم، عبد الجليل التميمي، مؤسسة التميمي، تونس، ٢٠٠١ .
- ٨- عزت قادوس: آثار الإسكندرية القديمة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠١ .
- ٩- عزت قادوس: آثار مصر في العصور اليوناني والروماني، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، ٢٠٠١ .
- ١٠- محمد سيف النصر أبو الفتوح: منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب بسوهاج، ١٩٨٠ .
- ١١- محمد عبد الستار: المدينة الإسلامية، دار التقانق العربية، القاهرة، ١٩٩٩ .
- ١٢- محمد عبد الستار: فقة عمارة الحمامات في العصر العثماني، أعمال المؤتمر العالمي الرابع لمدونة الآثار العثمانية حول التأثيرات الأوروبية على العمارة العثمانية وآليات الحفظ والترميم، مؤسسة التميمي، تونس، ٢٠٠١ .
- ١٣- مصطفى شيخه: الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٩٢ .

14-A.E. Atia & K.M. El sayed: Assessment of masonry

**Restoration works of Roman Bath in tell Atrib, Benha,
Research under Buplisher.**

15-Philippot. P: The problem of lacunae, In: Mosaics,
No.I . ICCROM, 1977.

16-S.L.Moustapha: Conservation & Restoration of Farag
Ibn Barquq Mosque and Sabil monument No.203.
Research in: proceedings of the symposium on Mosque
Architecture. Vol. 9. Riyadh, Kingdom of Saudi
Arabia, 30 Jan- 3 Feb.,1999.