

مظاهر التلف المؤثرة على العناصر الخشبية بالعمائر الدينية

(تطبيقاً على منبر مسجد العمراوي بالمنيا)

degradation phenomena which affecting the wooden elements of archaeological archaeological religious buildings, The Minbar of Al-Amrawi Mosque in Minia

شيماء محمد عباس¹، نسرین محمد نبیل الحیدي²، إیناس أبو العینین أمين³

¹مدرس مساعد،²أستاذ – قسم الترميم، كلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا،³أستاذ بقسم الترميم، كلية الآثار – جامعة القاهرة.

Email address: shaymaa.morssy@mu.edu.eg

To cite this article:

Shaymaa Morssy, Journal of Arts & Humanities.

Vol. 11, 2023, pp.95 -100. Doi: 8.24394/ JAH.2023MJAS-2212-1115

Received: 10, 12, 2022; **Accepted:** 30, 12, 2022; **published:** June 2023

المخلص:

تعتبر العناصر الخشبية المنقولة الموجودة في العمائر الدينية الإسلامية من أهم العناصر بالمبني وأكثرها تأثراً بالظروف المحيطة، و تمثل بيئة حفظ الأخشاب الأثرية الموجودة في العمائر الدينية الإسلامية مثل المنابر الخشبية و التي تستخدم حتي الآن أحد العوامل الهامة و المؤثرة علي تدهور حالة القطعة الأثرية، و تتنوع هذه البيئات بين بيئة داخلية متحفية متحكم في ظروفها بشكل كامل، و بيئة داخلية غير متحكم في ظروفها مثل المقننات الخشبية المنقولة ذات الطبيعة الداخلية كقطع الأثاث و الزخارف الخشبية و المنابر و الأبواب و دكك المقرئين وغيرها، و بيئة خارجية لا يمكن التحكم في ظروفها تماماً يتفاوت فيها عنف عوامل التجوية من مكان لآخر. المنابر الأثرية بالمساجد تتعرض للتأثيرات الميكانيكية العنيفة والحوادث العارضة التي تتعرض لها، و قلة الوعي بقيمة الأثر من قبل المواطنين وإهمال الصيانة الدورية من قبل القائمين على الأثر الموجود في العمائر الدينية. يناقش البحث بعض من أشكال التلف التي تؤثر على مثل هذه النوعية من الآثار للوقوف عند المشكلة للتوصل لحلها في المستقبل للحفاظ على تراثنا القيم.

الكلمات الدالة:

الآثار الخشبية، العمائر الدينية، منبر أثري، أشكال التلف.

المقدمة:

والزخرفية أو في ربط القوائم والأعمدة بعضها ببعض، وفي صناعة القباب أو المآذن.

يقوم البحث بالتطرق إلى بعض مظاهر التلف التي تتعرض لها أحد الآثار الخشبية المنقولة في العمائر الدينية الإسلامية، وهو منبر أثري يرجع للعصر العثماني.

1-رصد لبعض أشكال التلف التي تؤثر على عنصر خشبي بأحد العمائر الدينية الإسلامية

تم رصد بعض أشكال التلف والتي تؤثر على منبر خشبي بمسجد العمراوي بمحافظة المنيا (1150هـ - 1738 م) والذي لازال يستخدم لإلقاء الخطب في أيام الجمع والعديد لأكثر من 270

في مصر يستخدم الخشب كعناصر معمارية في المباني التاريخية {1}، وهذا ليس غريباً إذ عني المصريون بإتقان صناعة النجارة ولا سيما بعد أن مارسوها قروناً طويلة. منذ عهد أجدادهم المصريين القدماء. لقد ورث الأقباط أسرار هذه الصناعة ولعبت الأخشاب ذات الزخارف المحفورة دوراً كبيراً في أثاث الكنائس القبطية وزخرفتها، ولم يستخدم المسلمون الخشب في مساجدهم بهذه الكثرة، إلا في الأسقف والأبواب والمنابر ودكك المقرئين، وفي عمل أشرطة الكتابة التاريخية

الخشب مادة هيجروسكوبية ينتفخ عند امتصاصه للرطوبة و ينكمش و يفقد الماء عند الجفاف {4} تبعاً لكمية الرطوبة في الجو المحيط و يرجع ذلك إلى تأثير قطب مجموعة الهيدروكسيل (OH) الموجودة في كلا من السليلوز والهيمسليولوز المكونين الأساسيين في تركيب الأنسجة الخشبية، و عند جفاف الخشب عند إرتفاع الحرارة يفقد الماء الحر الموجود بين فراغات الخلايا مما يؤدي لإنكماش نسيج جدران الخلايا فينخفض حجمها مؤدياً لإنكماش الخشب {5} و تلف الغراء و المواد اللاصقة المستخدمة في لصق الخشب، حيث يصبح طرياً و يتحلل و يفقد قدرته اللاصقة عند تعرضه لرطوبة أعلى من 80%، و التشوه و تغير الأبعاد و إنفصال الألياف و إنفصال الوصلات، و اللحامات الخشبية {6} .



شكل (3) توضح فقد وتخلخل في الحشوات



شكل (4) توضح فقد في إحدى الحشوات



شكل (5) فقد في أكثر من حشوة مجعته

يُعتبر عامل التمدد من العوامل ذات الأهمية البالغة للأخشاب في المباني الأثرية القريبة من مجرى النيل، أو في أماكن لم تستخدم فيها طرق الصرف الصحي الحديثة، أو التي تتصف بإرتفاع

سنه، وهو ما يعرض الأثر للكثير من المخاطر اليومية بعكس تماماً الأثار الخشبية التي تعرض في بيئة متحفية متحكم بها بشكل كامل.

1-2 تشوه الزخارف و أسطح الأخشاب بالأتربة و طبقات مشوهة سوداء اللون

تختلف البيئة التي يتواجد فيها الأثر عن البيئات الأخرى، حيث يتواجد الأثر في مسجد العمرابي بقلب مدينة المنيا وسط منطقة سكنية مكتظة بالزحام المروري ويفتح للمصلين طول اليوم مع إقتراب نوافذ المسجد من مستوى الشارع مما يجعل المنبر كأنه معرض في بيئة مفتوحة لكل أنواع التلوث والإحتكاك بالبيئة الخارجية بشكل غير مباشر.

تعتبر الفواصل و الفراغات و المساحات التي تفصل بين الوصلات و التراكيب الخشبية عوامل مساعدة لجذب الجسيمات الدقيقة (المعلقات) في الهواء سواء كانت صلبة أو سائلة، و سواء كانت مرئية أو غير مرئية، و هي تشمل الأتربة (الغبار) Dust، و الرماد، و الرمال، و الدخان، و الهباب {2} ، و تترسب و تتوغل كل هذه المواد في الفواصل و الفراغات و المساحات التي تفصل بين الوصلات و التراكيب الخشبية، و هي مواد ملوثة تشكل خطورة في الأسطح الخشبية {3} .



شكل (1) توضح تراكم الأتربة ما بين خشب الخرط



شكل (2) أوضح تراكم الاتساخات علي الشرفات بالمنبر وتشوه السطح

2-2 فقد و إنفصال وتحرك بعض الحشوات من موضعها وظهور الفتحات بينها، بسبب تغير الأبعاد

كمحفز في تفاعلات المادة الملونة مع غازات التلوث الجوي. {9} حيث يشترك الضوء مع العوامل الأخرى في إحداث تلف بطبقة الألوان نتيجة للأكسدة الضوئية مما يؤدي إلى إضمحلال و بهتان الألوان بالإضافة إلى ضعف و هشاشيه طبقة الألوان، نتيجة لتنشيط التفاعلات الكيميائية الهدامه مما ينتج عنها تأثير الجفاف، و يعتبر تلف الضوء من التلف غير الإسترجاعي. {10}



شكل (6) توضح الإضاءة التي تدخل بصفة مستمرة من الشبابيك المجاورة للمنبر



شكل (7) توضح فقد وتدهور في ألوان المنبر الأثرية

2-4 تلف طبقة الورنيش المطبق حديثاً

تعرض المنبر لدهان حديث من قيل الأهالي وذلك بدهان المنبر كله بورنيش شفاف وبشكل غير علمي وبمنتجات تجارية رديئة النوع، مما جعلها تُفقد المنبر لأصالته وغطت هذه الطبقة بعض من بقايا اللون الأثري الموجود على المنبر، وتعرضت هذه الطبقة بالتالي للتقادم السريع بعد مرور حوالي 10 سنوات عليها. ومن هذه التغييرات، ظاهرة الدكانه لطبقة الورنيش، والتي تعتبر من أهم المشاكل التي تتعرض لها هذه الطبقة، حيث تتعرض كافة الورنيشات للإصفرار والدكانة مع مرور الوقت خاصة تلك الورنيشات التي تعتمد أساساً على الراتنج الطبيعية في

مستوى المياه الأرضية Ground water، كما هو الحال في منبر جامع العمراوى بالمنيا القريب والمطل على نهر النيل مباشرة والمناطق السكنية، حيث تتشعب جدران مبانيها بمياه الرشح والنشع، فترتفع المياه في حوائط المباني الأثرية بواسطة الخاصة الشعرية لتصل إلى نسيج المواد الأثرية المختلفة كأخشاب المنابر والأبواب، مما يعرضها للتلف.

2-3 فقد طبقة الألوان الأثرية الموجودة علي سطح الآثر الخشبي

يتواجد المنبر الخشبي في بيئة شبه مفتوحة حيث يحيط به عدة شبابيك تطل على الشوارع المحيطة بالمسجد مما يسمح بضوء الشمس من السقوط علي سطح المنبر، بالإضافة إلي وجود العديد من لمبات الإضاءة الصناعية الملاصقة له مما يجعل المنبر علي مدار السنين متأثراً بشكل دائم بعامل الضوء الذي يسبب كسر في الروابط السيلولوزية بما يعرف بالتحلل الضوئي photolysis. أما عند الأطوال الموجية الأعلى (الضوء المرئي – الأشعة البنفسجية القريبة) فإن طاقة الفوتونات تكون غير كافية لكسر الروابط بين جزيئات السيلولوز ولكن تحدث تلف غير مباشر بواسطة عمليات توصف بالوهن الضوئي photosensitized. ويزيد تأثير الضوء بواسطة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في وجود الأكسجين، وبالإضافة إلي التأثير الكيميائي للضوء فإن إحتوائه علي الأشعة تحت الحمراء ذات التأثير الحراري فإنها تشارك في التحلل الحراري للخشب. {7}

حيث يشترك الضوء مع العوامل الأخرى في إحداث تلف طبقة الألوان نتيجة للأكسدة الضوئية مما يؤدي إلي إضمحلال و بهتان الألوان بالإضافة إلي ضعف و هشاشيه طبقة الألوان، نتيجة لتنشيط التفاعلات الكيميائية الهدامه مما ينتج عنها تأثير الجفاف، ويعتبر تلف الضوء من التلف الغير إسترجاعي. {8}

وعندما تنخفض الرطوبة إلي جفاف المادة الرابطة للألوان وتشقق الطبقة اللونية، وزيادة الرطوبة يؤدي إلي ذوبان المادة الرابطة وضعف طبقة اللون وسقوطها. ص143 الحرارة العالية تؤدي إلي جفاف المادة الرابطة للألوان مما يؤدي لتشققها وتعرضها للفق، كما أنها تؤثر بشكل غير مباشر كمحفز في تفاعلات المادة الملونة مع غازات التلوث الجوي.

وفي أوقات زيادة الرطوبة يؤدي إلي ذوبان المادة الرابطة وضعف طبقة اللون و سقوطها، كما أنها تؤثر بشكل غير مباشر

الخبرة كذلك إستعمال بعض الأماكن الأثرية والإقامة بها كما يحدث في بعض المساجد أثناء المناسبات الدينية. قيام الأهالي المترددين على المسجد للصلاة بأعمال دهانات للعناصر الخشبية (المنبر) أدت لإخفاء ما عليه من زخارف ورسوم مما أدى لضياع القيمة الأثرية والفنية النادرة للمنبر.

بناء مبان ملاصقة للآثر، بالإضافة إلى ما قد يحدث من تسرب لمياه الصرف الصح وما تحمله من رطوبة وأملاح وإنتقالها إلي أساسات وجدران الأثر وبالتالي الي الأثر الخشبي الملاصق لأرضيات وجدران المبني الأثري فيزيد المحتوى الرطوبيه بمرور الوقت وتتغير أبعاد الخشب. إقامت الكباري بجانب المناطق الأثرية مثل كوبري النيل بالمنيا المقابل تماماً للمسجد.

استخدام وسائل المواصلات المختلفة وما يحدثه من إهتزازات وزيادة التلوث بشده حول الأثر(مثل موقف سيارات المنيا الجديدة الملاصق تماماً للمسجد من الناحية الجنوبية)، (حيث لم يخطط قديماً لإستقبال هذا الكم من التلوث بعوادم السيارات التي تنفث الي الجو ملايين الأطنان من الغازات السامة التي تحتوي علي الهيدروكربونات المؤكسدة و الأكاسيد النيتروجينية، و ثاني أكسيد الكربون، و أول أكسيد الكربون، و أكاسيد الكبريت بالإضافة الي الزيوت والمواد غير الطيارة التي تترسب بمرور الوقت علي العناصر الخشبية، وكلها من الملوثات الضارة، حيث تعتبر السيارات مسئولة عن 60% من ملوثات الهواء .

ضعف الوعي الأثري العامل الأساسي الذي يواجه الآثار وهو عدم تفهم القيمة التاريخية والفنية للمبني الأثر وما به مما يعكس أثره في بعض مظاهر السلوك على الأثر. والنتيجة قصور مناهج التعليم في مراحلها المختلفة في التوعية بتراثنا الحضاري وأهميته والحفاظ عليه: مثل: لمس الحوائط الأثرية من قبل الزائرين والمصلين للتعرف على النقوش والألوان.

الأعلانات التجارية والملصقات اللازمه للدعاية والإعلان وما يصاحب ذلك من تأثير متلف على أسطح المباني الأثرية وما عليها نقوش وزخارف.

عدم تسجيل الآثار الإسلامية: تعتبر عمليات تسجيل الآثار من الأعمال المهمة التي تساهم في أعمال الحفاظ على الآثار، ورغم وجود مركز لتسجيل الآثار الإسلامية إلا أن هناك العديد من الآثار الإسلامية غير مسجلة.

صناعتها، وهو ما أكده العديد من العلماء حين أشاروا بأن كل أنواع الورنيشات تصفر مع الوقت وتعرض للدكائه والإعتام. وبالتالي فإن تلف طبقة الورنيش رغم ما قد يبدو للبعض من الوهلة الأولى أنه تلف سطحي خاص بهذه الطبقة فقط إلا انه قد ثبت أنه تلف ذو تأثير كبير {11} .



شكل (8) يوضح تلف وتجعده طبقة الورنيش الحديث



شكل (9) يوضح دكائه طبقة الورنيش الحديث وتغطيتها للزخارف اللونية الأثرية أسفلها

2-5 سوء العرض أو التخزين أو الإستخدام:

أما سوء الاستخدام فيحدث وخاصة في الآثار المستخدمة كالمنابر والأبواب، والشبابيك ودكك المبلغ وتكون نتيجته خلخلة وتشققات، وتصدعات سواء في الهيكل العام أو في الأجزاء المتمثلة في الحشوات المجمع، مما يؤدي في معظم الأحيان إلى إنفصال بعض القطع وخروجها عن مواضعها في الأثر، وبالتالي تلف وفقدان للكوابل أو الألسنة الخشبية المجمع لذلك الجزء.

2-6 التلف البشري

إن التلف البشري يعد من أخطر أنواع التلف التي تلحق بالآثار وخاصة الخشبية منها بأضرار جسيمة مما يترتب عليه من حدوث تغييرات أو إستعمال خاطئ سواء كان عمداً أو بطريقة غير مقصودة كما أن كثيراً من الأخطار الرئيسية التي تهدد الآثار ترتبط بشكل أساسي بالنشاط البشري، يتضمن هذا العامل الاستخدام والتعامل السيء مع الآثار نتيجة عدم الفهم أو قلة

الصيانات الدورية بصفة مستمرة وعلي فترات متقاربة ، كذلك من القائمين علي الأوقاف لتدريب العاملين في المسجد للطريقة الصحيحة للتعامل مع الأثر وتوعية المواطنين في كيفية التعامل والحفاظ علي القطع الخشبية الموجودة بالعمائر الدينية وقيمتها وأهميتها كجزء هام جداً من التراث الثقافي والديني.

التوصيات

ضرورة تسجيل المنابر الأثرية للحفاظ عليها.
الصيانة الدورية بشكل مستمر لجميع العناصر الخشبية الموجودة في العمائر الدينية من قبل انتداب متخصصين في ترميم الأخشاب للأشراف على ذلك.
التوعية في المسجد بوضع لافتات تحث على الحفاظ على التراث الثقافي الأثري بالمسجد.
وضع كاميرات مراقبة للتحكم في العبث بالأثار الموجودة والتي لازالت تؤدي مهمتها بالعمائر الدينية.
من الممكن وضع المنابر الأثرية في مكان في المسجد للمشاهدة فقط من قبل الزائرين للتعرف عليه واستبداله بمنبر حديث يستخدم لإلقاء الخطب في الجمع والعيدين للتخفيف على المنبر من الضغوط الميكانيكية.
إزالة الإضاءة الصناعية التي تتقارب بشدة بجانب المنبر الملون لما لها تأثير ضار.

المراجع

- 1-S.A.M. Hamad (2014), Investigation of deterioration in archaeological wood used in architectural elements: microscopic study, cairo university, Faculty of Archaeology, Conservation department, Egypt, Scientific research and education, P.857.
- 2-فرحات محروس (2001)، ملوثات البيئة الداخلية للمباني، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ص185.
- 3-Shakour, A, A., & El Taieb, N.M., (1995) "Air Quality Indoor the Egyptian Museum in Cairo", The Egyptian Journal of Applied Sciences (EJAS), No. 4. Egypt, P. 419-426.
- 4-Tor P Schultz, Darrel D Nicholas:(2007) Perspective A brief review of the past, present

التغير في الطابع العمراني نتيجة تغير النمط والطرز المعماري للمباني الحديثة حيث تعاني المباني والتي تنتشر بجوار المبني الأثري من افتقادها لطابع المكان التراثي وإنفصالها عنه بسبب ضعف معالجتها المعمارية مما يؤدي لطمس الطابع العمراني القديم للمبني الأثري.

الإشغالات التجارية والحكومية والصناعية بجوار المباني الأثرية نتيجة لزيادة الكثافة السكانية وحاجة هؤلاء السكان إلى متطلبات الحياة مما ينتج عنها أنواع الغازات والملوثات التي تعمل علي إحداث المزيد من التلف للمواد الأثرية والتي تسرع من زوال وبهتان وأكسدة الألوان والزخارف والنقوش بالأثر.
تعرض الأخشاب بالمنبر باللمس من قبل المصلين والأحتكاك اللاإرادي وما يحمله اللمس باليد من تعرق وأملاح والأحتكاك الذي يؤديان في النهاية إلى تاكل وتلف النقوش والزخارف، وذلك نتيجة لعد تحديد سير وجلس المصلين والزائرين بجانب الأثر مباشرة. {12}

2-7 اهمال الصيانة الدورية:

تعتبر الصيانة الدورية التي يقوم بها المرمم في صيانة الأثر من أهم العوامل التي تحافظ على بقاء الأثر أطول فترة ممكنة، بينما توقف أعمال الصيانة الدورية للأثر يعرض الأثر للتلف ويزيد من مظاهر التلف وفقدان بعض أجزائه ويؤدي إلى الكثير من المشاكل التي تؤدي بدورها في بعض الأحيان إلى كوارث.

{13}

النتائج

تتأثر الأثار الخشبية الموجودة في العمائر الدينية الإسلامية وخاصة التي لازالت تؤدي وظيفتها علي مدار مئات السنين للعديد من العوامل المتلفة والتي تؤثر بشكل يومي علي القطع الخشبية والتي قد تؤدي بها إلي الفقد والإندثار، وبالتالي كان تسليط الضوء علي بعض من هذه العوامل المتلفة كنقطة مهمة لحصر المشاكل التي يتعرض لها الكثير من العناصر الخشبية الموجودة في العمائر الدينية للوقوف عليها وحلها، ان الحفاظ علي التراث القومي بالمباني الأثرية الدينية خاصة نظراً لأنها مازالت مستخدمة ومفتوحة للمواطنين بصفة مستمرة وخاصة المنابر الخشبية والتي تقوم بأداء وظيفتها حتي الآن يعتبر تحدي كبير وذو أهمية كبيرة للحفاظ علي تراثنا الأثري للأجيال القادمة حتي لا يتعرض للفناء والتدمير، وهذا يتطلب تكاتف أكثر من جهة لتحقيق ذلك ، من القائمين علي الأثار والترميم لعمل

النماذج المختارة، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، قسم الترميم ،
جامعة القاهرة.

Abstract

The movable wooden elements found in Islamic religious buildings are considered one of the most important elements in the building and are most affected by the surrounding conditions. The environment for preserving the archaeological wood found in Islamic religious buildings, such as the wooden pulpits, which are used until now, is one of the important factors affecting the deterioration of the condition of the artifact.

These environments vary between an internal museum environment whose conditions are fully controlled, or an internal environment whose conditions are not controlled, such as movable wooden holdings of an internal nature such as pieces of furniture, wooden decorations, pulpits, doors, benches for reciters, etc., and an external environment whose conditions cannot be completely controlled and in which violence varies. Weathering factors from one place to another. Archaeological pulpits in mosques are exposed to violent mechanical influences and accidents that they are exposed to, and the lack of awareness of the value of the antiquity by citizens and the neglect of periodic maintenance by those in charge of the antiquities in religious buildings. The research discusses some of the forms of damage that affect this type of antiquities to find a solution to the problem in the future to preserve our valuable heritage.

and future of wood preservation, Pest Manag Sci, USA, ,p.784

5-زاهي حواس، نادية لقمة(2005): علاج وترميم مجموعة التماثيل الخشبية التي عثر عليها بمصطبة كاعبر: دراسات في علاج وصيانة الأخشاب الجافة، ص79.

6-Umney, N., & Rivers, S.,(2003) "conservation of furniture", Butterworth-Heinemann, Oxford, London , P.308.

7-عصام محمد أحمد (2006): دراسة لترميم الأسقف الملونة في العمائر الإسلامية بمدينة القاهرة تطبيقاً علي أحد العمائر المختارة، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، قسم الترميم، ص 101،102

8-مراد فوزي محمد عبد السلام (2010): دراسة في العلاقة بين تمدد وإنكماش الخشب ومركباته الكيميائية مع عمل تطبيقات عملية في العلاج والصيانة علي نماذج مختارة من الأخشاب الحاملة للطبقة للطبقة اللونية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الآثار، قسم الترميم، ص 145.

9-Alshimaa Barakat a, Ali Hosney a, Reham Gamal a, Mahmoud Mohamed a, Zainab Abd Elhamed a, Mourad Fawzy (2018): a Study on Decay of Archaeological Wood from Different Environments Using FTIR, INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN ARCHITECTURE AND CULTURAL HERITAGE ,VOLUME 1, ISSUE 1, 146 – 196

10-أسامة محمد مصطفى الفقى (2008): في فكر ترميم اللوحات الزيتية، مكتبة الأنجلو المصرية، 107.

11-أيمن حسن أحمد حجاب (2003): دراسة التأثيرات البشرية المتلفه لبعض الآثار الاسلامية وطرق صيانتها بمدينة القاهرة القديمة تطبيقاً على أحد المباني الأثرية الاسلامية المختارة بمدينة القاهرة القديمة، رسالة ماجستير، كلية الآثار، قسم الترميم، جامعة القاهرة، ص 55.

12-يوسف محمد محمد عقل (2017): دراسة في التطبيقات المستخدمة في الوصلات الخشبية والمواد اللاصقة وأثرها علي تلف الأخشاب الأثرية وطرق العلاج المنابية تطبيقاً علي أحد

