

## إعادة ترميم وتأهيل سقف الزجاج المعشق بالرصاص

### بنك مصر الفرع الرئيسي

أ.د/ محمد علي حسن زينهم\*

د. / إبراهيم بدوي إبراهيم\*\*

#### مقدمة

شاء الله أن تنعم مصر بالكثير من الطرز الفنية المعمارية والعديد من المباني والأحياء الأثرية التي تمثل قيمة لا يمكن الاستفاد منها والكشف عن آفاقها ومميزاتها وقد بدأت هذه الصحوة لتأهيل وتوصيف وترميم الأعمال الفنية المعمارية المصنفة أثراً والتي تعد ثروة قومية يجب المحافظة عليها. ومن أمثلة العمارة المميزة والتي تجمع بين جنبتيها العديد من العناصر الفنية كالزجاج المعشق والأسقف المنجورة والملونة والموزاييك المذهب والرخام المعشق والملون والسواتر والقواطع المصنعة من الخشب المخروط والمطعم بالنحاس والصدف. وكذا الحديد المشغول والنحاس المزخرف والأحجار الجيرية الملونة (هاشمة)

( مبنى بنك مصر الرئيسي) والذي ترجع فكرة إنشائه مع بداية التفكير في إنشاء بنك لمصر على يد رجل الاقتصاد (طلعت حرب) عام ١٩٢٠م وتحققت الفكرة وتم افتتاح المبنى عام ١٩٢٨م.

\*ومنذ هذا التاريخ لم تعبت يد التجديد بتخريب العناصر الفنية لهذا المبنى إلا في صور قليلة نسبياً خاصة في الزجاج المعشق بالسقف. ولكن في عام ٢٠٠٤م قد نشب حريق بالمبنى أدى إلى تدمير جزء كبير من سقف المبنى الداخلي بعناصره الفنية من أخشاب منجورة ومزخرفة وزجاج معشق بالرصاص هذا ما دعانا إلى الاهتمام بإعادة ترميم وتأهيل المبنى من الداخل ليعود إلى وضعه الطبيعي لإبراز الوجه الحضاري والجمالي لهوية مبانينا الثقافية لممارسة دورها في الارتقاء بالحس الفني والثقافي في المجتمع المصري وذلك بالطرق العلمية والفنية للترميم وخاصة فيما يتعلق بالزجاج المعشق بالرصاص موضوع هذا البحث.

\* أ.د/ رئيس قسم الزجاج – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

\*\* مدير A3R للتجميل المعماري والترميم

### منهجية البحث


تحدد منهجية البحث في الآتي:-

- أولاً: وصف الحالة الراهنة وتحديد عوامل التدهور والتلف.
- ثانياً: الطرق العلمية للدراسات والفحوص والتحليل المعملية.
- ثالثاً: تحديد أهم أسباب التلف وطرق الحفظ والوقاية والعلاج.
- رابعاً: تحديد المنهج العلمي للترميم الدقيق للسقف.
- خامساً: نتائج البحث التطبيقية.

### أولاً: وصف الحالة الراهنة وتحديد عوامل التدهور والتلف

لقد تم إجراء عدة مراحل لتحديد ووصف الحالة الراهنة للسقف الزجاجي ابتداء من التصوير الضوئي بعدسات مختلفة ومكبرة وقد وصلت نتائج التصوير إلى حوالي خمسة آلاف صورة فوتوغرافية مختلفة ما بين التصوير العام والتكبير على أجزاء محددة. التصوير بالفيديو لكافة أجزاء السقف عمل رفع معماري للسقف لتوضيح المساحات والعناصر الزخرفية والإنشائية له. البحث والتدقيق عن الأصول التاريخية لتلك العناصر وتاريخ التصميم والرسومات التنفيذية ومضاهاة ذلك بالوضع الحالي للسقف وقد أتضح الآتي:-

- أن السقف مقسم إلى جزئيين كل جزء يحتوى على سبعون قطعة من الزجاج المعشق بالرصااص بمساحة ١٠٠ اسم عرض ٢٠× اسم طول تقريباً تستند هذه المساحة على إطار من الحديد المتحرك على عجل داخلي والإطار الخارجي للسقف عبارة عن خشب منجور ومزخرف بزخرفة نباتية إسلامية ملونة أما الجزء الزجاجي الخارجي فهو عبارة عن عناصر زخرفية نباتية متداخلة ومتصلة مرسومة بالملونات الحرارية على الزجاج ومعشقة بالرصااص طبقاً للتصميم والتصنيع أما الجزء الأوسط من السقف فهو من الزخارف الإسلامية ذات عناصر هندسية غير مزودة بزخارف نباتية ولكنها من الزجاج الملون المعشق بالرصااص بدون أي إضافات لونية والشكل رقم (١) يوضح الرفع الفني للسقف وهو يمثل جزأين متشابهين.

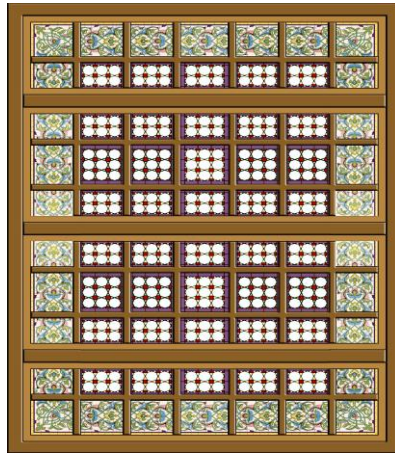

توضح الصورة الملونة للسقف المرسوم


## دراسات في آثار الوطن العربي ٧

وقد لوحظ بالعين المجردة أن الجزء الداخلي من سقف البنك متهاك تماماً بنسبة ٧٥% نتيجة الحريق الذي أدى إلى ليونة الرصاص وبالتالي إلى تهالك قطع الزجاج وطمس معالمها تماماً والأشكال من رقم (٢ إلى ٤) توضح بعض أجزاء السقف الذي تأثر بالحريق.



شكل (٤)

طمس تام نتيجة للاتساخ من الحريق

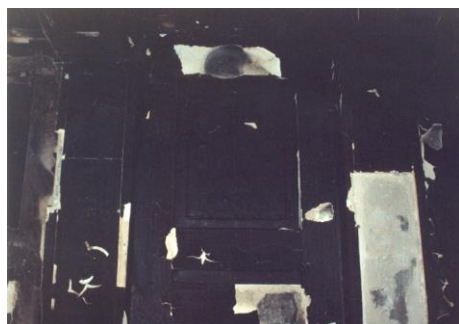

شكل (٣)

تهالك في قطع الزجاج نتيجة الحريق



شكل (٢)


طمس تام للسقف نتيجة الحريق

أما الجزء الأول من السقف الأمامي بجوار المدخل الرئيسي فلم يتعرض بصورة مباشرة للحريق ونلاحظ أن هناك عيوب ظاهرية واضحة من خلال التصوير منها الاتساخ التام في الجزء الهندسي وانهييار وتهالك بعض أجزاء الزجاج والترميم الخاطئ من خلال الملونات الزيتية التي تم استبدالها بالملونات الحرارية في الترميم السابق والأشكال من رقم (٥ إلى ١٥) توضح بعض العيوب الظاهرية لهذا السقف.




شكل (٦)

جزء من السقف قبل الترميم

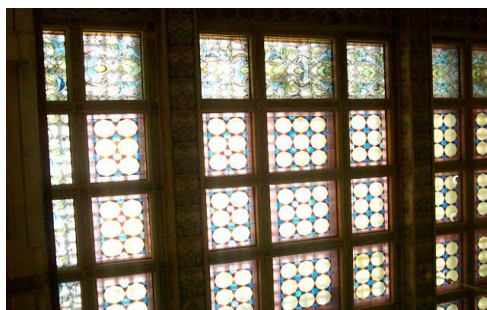


شكل (٥)

صورة توضيحية للسقف قبل الترميم

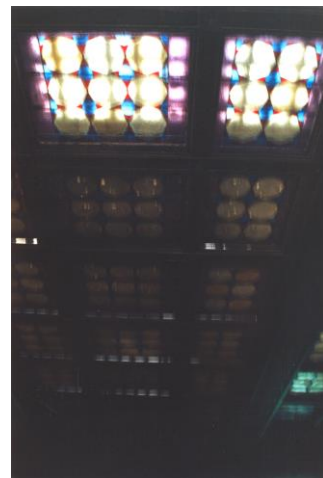

شكل (٧)

صورة توضح الترميم الخاطئ

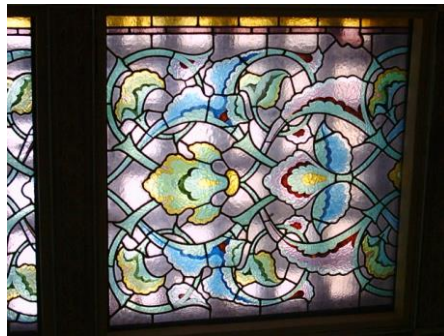

شكل (٨)

تكبير للجزء الزخرفي النباتي ويلاحظ الترميم الخاطئ بملونات البويات الزيتية



شكل (٩)

صورة مكبرة للجزء النباتي ويلاحظ كمية فقد الزجاج المرسوم



شكل (١٠)

تفصيلة للجزء الهندسي ويلاحظ كمية الفاقد والتالف من الزجاج الملون



شكل (١١)

التهاك في العناصر الزخرفية المرسومة




شكل (١٢)

التهاك في الزجاج المرسوم



شكل (١٣)

توضح مدى تهالك الزجاج المرسوم

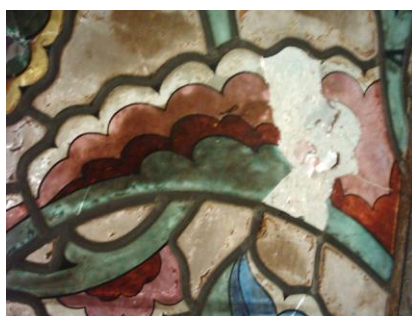

شكل (١٤)

مدى تهالك الزجاج المرسوم



شكل (١٥)

مدى تهالك الزجاج المرسوم

## دراسات في آثار الوطن العربي ٧

وقد اتضح أيضا أن السقف المعشق يعلوه سقف آخر من البلاطات الزجاجية قد تم انهياره بالكامل ولم نجد منه إلا نصف بلاطة زجاجية فقط مما يستدعي أيضا عمل قالب لهذه البلاطة وإعادة صب وعمل كمية من البلاطات بنفس المواصفات الفنية والتكنولوجية و تركيبها أعلى السقف المعشق للحفاظ عليها والسماح بمرور الضوء من خلاله. والأشكال من (١٦ إلى ١٩) توضح بعض لقطات من السقف العلوي لسطح البنك أعلى الزجاج المعشق بالرصاص موضع البحث.




شكل (١٧)

السقف الحديد العلوي للسقف المعشق الجزء الأمامي



شكل (١٦)

قطاعات الحديد العلوية الخاصة بتركيب البلاطات الزجاجية

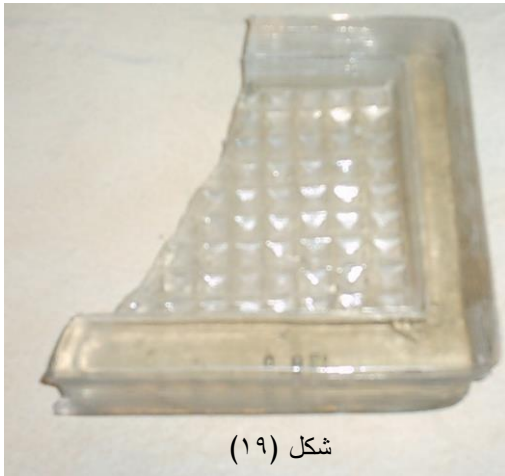

شكل (١٩)

صورة للجزء المتبقي من بلاطات السقف العلوي  
الخاص بالحماية



شكل (١٨)

الهيكل الحديدي السقف العلوي للجزء الخلفي

## دراسات في آثار الوطن العربي ٧


ومن خلال التكبير في الصور بنسبة (١ : ١٠,٠) اتضح أيضا أن هناك بالشكل رقم ٢٠ (أ-ب) كسر في بعض أركان السقف الزخرفي الجزء الخارجي. أما الشكل رقم ٢١ (أ-ب) فيوضح سوء الترميم وإظهار الأعمال القديمة والترميم الخاطئ وكذلك طمس بعض أنواع الزجاج نتيجة للأتربة والسناج الناتج من الحريق وكذلك انفصال وفقد كميات هائلة من الزجاج المزخرف مما استجوب إعادة تأصيل وزخرفة الأجزاء المتهاكلة والمفقودة وإجراء عملية تنظيف شامل للسقف وتقويتها.



شكل (٢٠ ب)



شكل (٢٠ أ)

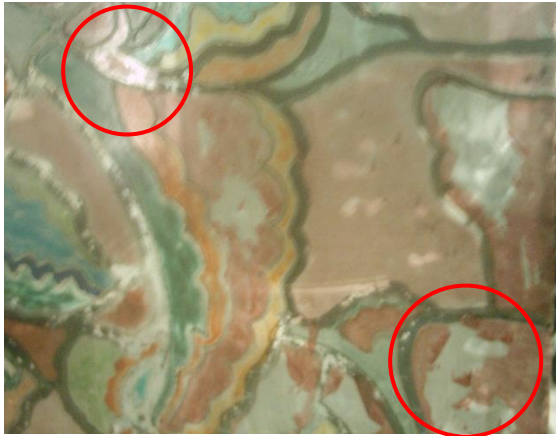

شكل (٢١ ب)



شكل (٢١ أ)

أما الشكل رقم (٢٢) يوضح سوء حالة السقف الأول من اهتزازات وأتربة وهباب (سناج) متواجد على السقف وأعواد من الرصاص المتهاكلة والمتآكلة التي يجب ترميمه وتقوية الرصاص به وكذلك تنظيفه وحفظه بالطرق العلمية السليمة.




شكل (٢٢)

وبعد ذلك تم تكبير التصوير بنسبة (١ : ٢٠,٠) لمعرفة العيوب الغير مرئية أثناء المعاينة ومن خلال هذه الصور وجد أن هناك عيوب لم تكن واضحة وهي عيوب في الترميم السابق (الخاطئ) خاصة في الأجزاء التي تم تصويرها وزخرفتها في الإطار الخارجي للسقف وكذلك في بعض قطع الزجاج التي لم يتم الحصول على مثيل لوني لها فتم استبدالها بالورق الملون الملتصق على الزجاج الشفاف أو برش بوية الزيت لتعطي اللون المطلوب ولكن هذه الطرق غير علمية وغير سليمة في عمليات الترميم و الشكل رقم (٢٣) يوضح بعض الصور للعيوب والترميم الخاطئ في السقف.



ترميم خاطئ نتيجة القطع في الزجاج

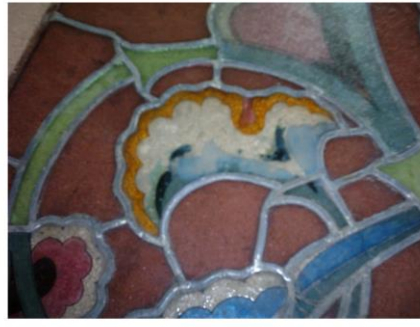

تلوين ببوية الزيت الغير مناسبة لمثل هذه الأعمال



استبدال نوعية الزجاج الملون بالبويات والورق الملون الملتصق على زجاج شفاف في ترميم خاطئ



ملونات زيتية مرسوم بها في عمليات الترميم السابق

عدم اتجاه خط القطع في الترميم السابق على ملونات غير مناسبة

تلوين خاطئ في ترميم خاطئ

### شكل (٢٣)

أما الشكل رقم (٢٤) فيوضح أيضا العيوب البيولوجية التي تم ظهورها نتيجة عملية التكبير على بعض أجزاء السقف ومنها نلاحظ ظاهرة التعفن الناتجة من الاتساخات المترامية على سطح الزجاج وكذلك الطفيليات الناتجة من المادة اللاصقة بطبقة المعجون وعلى سطح أعواد الرصاص في أجزاء اللحام إلى جانب الطمس التام لبعض قطع الزجاج نتيجة لتراكمات الأتربة والسناج وأيضا العيوب الناتجة على سطح الزجاج من تقشر وصداً واضح في أجزاء الزجاج بالسقف خاصة الجزء المرسوم.




شكل (٢٤)



حشرات وطفيليات واتساخ



حشرات وقاذورات

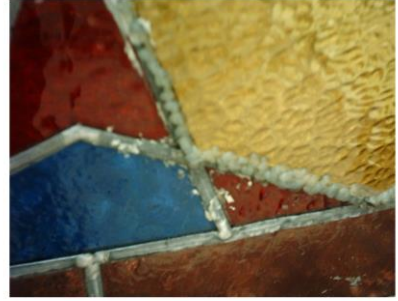

تعفن في طبقة المعجون



تكسير واتساخ



طمس ونقش



تكسير واتساخ



طمس وتعفن وطفيليات



طمس وتعفن وطفيليات



طمس واتساخ



عيوب نتيجة طبقة المعجون



تكسير واتساخ




تعفن واتساخ وطفيليات



طمس وتكسير



صدأ وتتشير

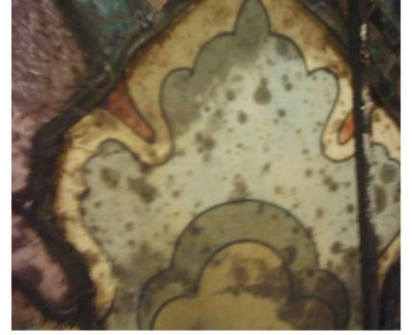

تعفن واتساخ

## دراسات في آثار الوطن العربي ٧

ومن نتيجة زيادة التكبير لبعض الصور بعدسات خاصة وجد أن هناك عيوب قد ظهرت وشروخ دقيقة لم ترى بالعين المجردة ولكنها ظهرت في هذه اللقطات المصورة المكبرة وهي واضحة جدا مثل التشرخات الدقيقة في الزجاج وانفصال الزجاج عن الرصاص وهذه العيوب لم تتضح إلا بعد التكبير. والشكل رقم (٢٥) يوضح هذه العيوب في الصور المكبرة.



شروخ وطفيليات دقيقة بالزجاج




شروخ دقيقة في الزجاج



شروخ في قطع الزجاج



انفصال الزجاج عن الرصاص  
والإتساخ المغير للون

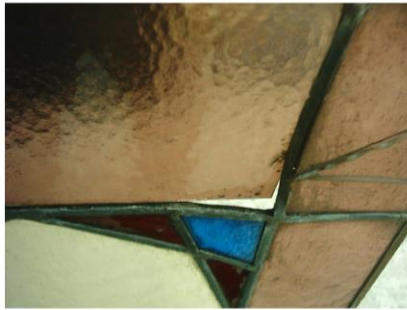

انفصال الزجاج عن الرصاص



تحديد العيوب في الزجاج

شكل (٢٥)

من خلال هذه الدراسة العينية والفنية والتصويرية والرفع المعماري والنقل الواقعي ومضاهاتها بالواقع المنفذ قد تم توضيح الحالة الراهنة للسقف وتم التعرف عن قريب لأنواع التلف واتضح أن الحريق والترميم الخاطئ وعدم الوقاية والصيانة والتنظيف هي أهم أسباب التدهور في الحالة الفنية للسقف !!!

### المرحلة الثانية

تحديد عمليات الفحص العلمي والتحليل من خلال عينات من الزجاج والرصاص والملونات الحرارية. لقد تم الحصول على قطع الزجاج المتهالك من السقف وتم إجراء عمليات التحليل عليها عن طريق استخدام الميكروسكوب الإلكتروني وكذلك استخدام

جهاز تشتت الأشعة السينية EDX وقد اتضح من خلال هذه التحاليل التي تمت على العينة بأربع مناظير تكبير بالميكروسكوب الإلكتروني الآتي:-  
**العينة رقم (١):** التصوير بالميكروسكوب الإلكتروني  
**مواصفات العينة:** قطعة زجاج ملونة باللون الأصفر المائل إلى الاحمرار من أحد الأجزاء المعشقة بالسقف.

**وتحمل العينة رقم 100 NM 15 KV 0308 بقوة تكبير X300**

ويظهر في العينة مدى التآكل الواضح في سطح الزجاج نتيجة لعدة عوامل منها ظهور بعض البثور والتجويفات على سطح الزجاج وتظهر في الجانب الأيسر للصورة كذلك تأثير العوامل الجوية أدى إلى طمس واضمحلال في سمك الزجاج الملون وظهور قشور عليه.

**أما في المقطع الثاني للعينة والذي يحمل رقم 10 NM 15 KV 0309 بقوة تكبير X1.300**





فيظهر لنا بوضوح البداية الحقيقية لعملية التآكل على سطح الزجاج فالبداية تكون عبارة عن خط ومن ثم يلتف حول نفسه في شكل حلقات أو دوائر حتى تبدأ عملية التآكل وتصيب مناطق الضعف في سطح الزجاج إلى جانب ظهور ووضوح الشروخ الدقيقة في السطح الزجاجي وكذلك طبقة اللون عليه.

**أما المقطع الثالث للعينة والذي يحمل رقم 10 NM 15 KV 0310 بقوة تكبير X3.500**

وهو تكبير لجزء فيظهر لنا بوضوح ويكمل انفصال طبقة اللون بالقشرة الزجاجية على هيئة دوائر وبداية حدوث تآكل في السطح وطبقة اللون إلى جانب ظهور شروخ دقيقة وبثور وبداية تأثر السطح بالعوامل الجوية إلى جانب ظهور وانفصال أجزاء من القشرة الزجاجية مع الطبقة اللونية لسطح العينة.

**أما المقطع الرابع للعينة والذي يحمل رقم 10 NM 15 KV 0311 بقوة تكبير X2.000**

في البداية يظهر اضمحلال لطبقة اللون وضيع جزء كبير منها إلى جانب أن جزء من اللون يظهر بدرجة أعمق من الدرجة الأصلية للعينة وهذه بداية المرض الموجود على سطح العينة الزجاجية إلى جانب وضوح أثر الشروخ الدقيقة تبدأ في التكوين على سطح العينة الزجاجية في شكل دوائر ومن ثم يحدث التآكل في صورة دوائر إلى جانب ظهور بعض البثور الخفيفة على سطح العينة.

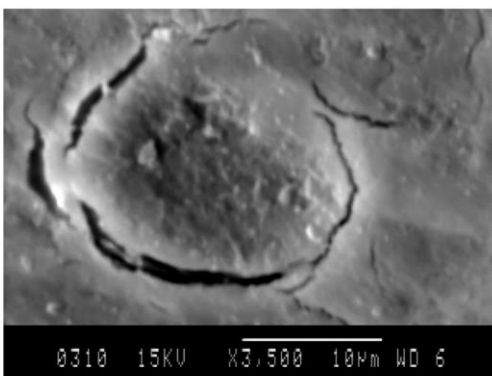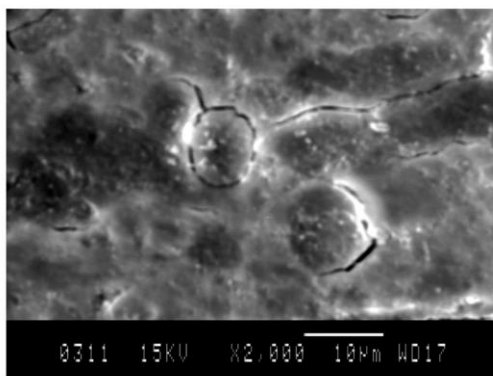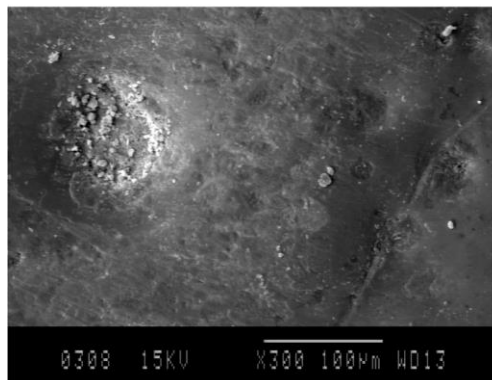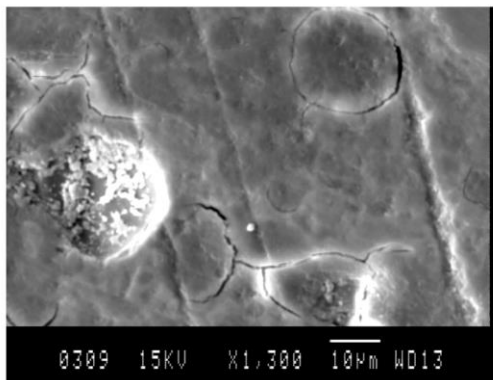

#### التصوير بالميكروسكوب الإلكتروني

على عينة من زجاج سقف بنك مصر الفرع الرئيسي

ثم تم عمل التحاليل على نفس العينة عن طريق جهاز تشتت الأشعة السينية EDX وقد تبين من خلال التحاليل والقياس أن مكونات العينة الأساسية تتحدد في السيليكون والرصاص والصدوم والكروم وهي النسب الغالبة في هذه العينة والتي توضح النسبة المئوية لكل عنصر كما يلي:-


- ١- أن النسبة الغالبة على العينة هو  $SiO_2$  بنسبة 73.50%
- ٢- أن نسبة أكسيد Pb في العينة نسبة 19.54%
- ٣- أن نسبة أكسيد Sn في العينة نسبة 5.37% القصدير
- ٤- أن نسبة أكسيد Ca في العينة نسبة 0.65%
- ٥- أن نسبة أكسيد Na في العينة نسبة 0.66%
- ٦- أن نسبة أكسيد Cr في العينة نسبة 0.28%

### ويتضح من خلال هذه النتائج الآتي:-

أن العنصر الأساسي للزجاج هو ثاني أكسيد السيليكون وهو النسبة الغالبة في العينة وتتماشي مع النسبة المصنوع منها الزجاج أما عن أكسيد الرصاص ووجوده في العينة بلغت 19.54 دليلًا على النقاء وتشتت الضوء في العينة عن الرؤية وكذلك انخفاض نسبة أكسيد الكالسيوم والصوديوم في العينة مما أدى إلى ضعف وقتامة الزجاج أما العنصر الملون هنا وهو أكسيد الكروم فنجد الأكسيد في العينة هي نسبة تقترب إلى حد بعيد من النسب المتعارف عليها أثناء التلوين لسطح زجاجي.

### الخلاصة

- ١- ضعف سطح الزجاج يرجع إلى انخفاض نسبة أكسيد الصوديوم والكالسيوم في العينة على حساب تحسين الخواص الضوئية واللونية للون في الزجاج.
- ٢- معرفة كيفية حدوث التآكل في السطح الزجاجي والذي لم يكن معروف كيفية حدوثه وهو أن تبدأ الإصابة في شكل شرخ أو شروخ دقيقة تلتف حول نفسها ومن ثم يحدث التأثير في السطح الزجاجي ويحدث التآكل في شكل دوائر إلى أن يحدث انفصال في صورة قشرة منفصلة من سطح الزجاج.

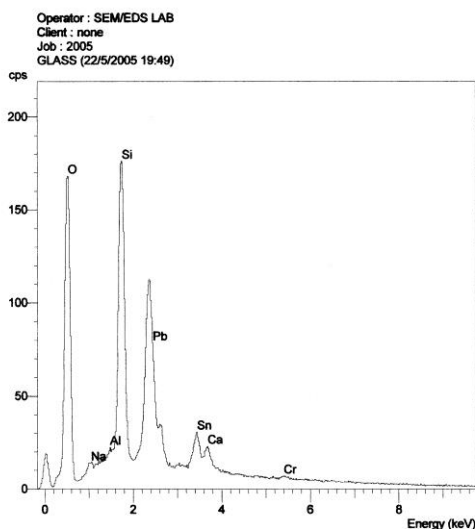

ESMQuant results Listed at 7: 27:36 PM on 22/5/2005  
Operator : SEM / EDS LAB  
Spectrum label : GLASS

Elmt	Element	%	Atomic %
O	k	60.27	85.08
Na	k	0.66	0.65
Si	k	13.23	10.64
Ca	k	0.65	0.36
Cr	k	0.28	0.12
Sn	k	5.37	1.02
Pb	k	19.54	2.13
Total		100.00	100.00

تحليل عينة من الرصاص المستخدم بسقف الزجاج المعشق بالبنك عن طريق الأشعة السينية EDX والتصوير بالميكروسكوب الإلكتروني

**مواصفات العينة:** جزء قضيب رصاص على شكل حرف H به اعوجاج في طرفي القضيب الرصاص ويوجد بداخل التجويف طبقة السمنت ( المعجون ) لملئ الفراغات بين الرصاص وسك الزجاج للتثبيت وقد تم تصوير العينة على أربع مراحل كالتالي:-

### العينة رقم 0300 15KV 1mm وبقوة تكبير X30

ويتضح من العينة التآكل الواضح في طبقة الرصاص من خلال الأجزاء الغائرة والبارزة مكان الدرفلة مع وجود كثيف لطبقة المعجون للتثبيت ولكن يظهر تفكك وانفصال طبقة المعجون وعدم تماسكها إلى جانب ظهور عدة درجات رمادية نتيجة لعدم خلط المعجون أثناء التصنيع وتركيبه الكيميائي في صورة سليمة.

أما المقطع الثاني للعينة والذي يحمل رقم 0301 KV 1mm<sup>١٥</sup> وبقوة تكبير X30

فتوضح لنا التآكل في حرف قضيب الرصاص ويظهر ذلك بوضوح في الجزء العلوي من الشكل وكذلك عدم انتظام واستوائية السطح و يتضح أيضا تفتت وانفصال طبقة المعجون عن سطح القضيب الرصاص كذلك يتضح عدم انتظام درفلة قضيب الرصاص من خلال التصنيع مما أدى إلى ثبات الأبعاد أثناء عملية تعشيق الزجاج مما ينتج عنه عدم الالتصاق التام بين قطع الزجاج داخل القضيب الرصاص مع طبقة المعجون.

### أما المقطع الثالث للعينة ويحمل رقم 0302 15KV 1mm وبقوة تكبير X20

ويوضح لنا شكل قضيب الرصاص على شكل حرف H وبداخله طبقة المعجون مستوية تماما ولكن لأن نسب إعداد المصنع أو المركب منها المعجون غير دقيقة يتضح لنا ذلك من خلال الدرجات اللونية وكذلك التشرخ وبداية التشرخ في طبقة المعجون إلى جانب اعوجاج حرف الزجاج حرف الرصاص وحدث تهتك في حرف قضيب الرصاص مع ظهور البثور في قضيب الرصاص

### أما المقطع الرابع والذي يحمل الرقم 0303 15KV 1mm وبقوة تكبير X 350

فهي توضح لنا طبقة المعجون و يظهر فيها عدم استوائية السطح والبثور وظهور كتلة غير كاملة الدمج مع بداية ظهور تجمعات على شكل حبيبات كبيرة نوعا ما إلى جانب ظهور شروخ دقيقة في كامل الطبقة وظهور فقاعات هوائية أو جيوب هوائية نتيجة استخدام الغراء الحيواني والبكتيريا.

التحليل عن طريق جهاز حيود الأشعة السينية EDX لعينة الرصاص

١- نسبة أكسيد pb في العينة	18.82%
٢- نسبة أكسيد ca في العينة	11,9٢%
٣- نسبة أكسيد sn في العينة	3.34%

## دراسات في آثار الوطن العربي ٧

ومن خلال ذلك يتضح لنا أن نسبة السبيكة المصنوع منها الرصاص مجموع نسبتها ٩٧,٠٨% إلى جانب وجود كلا من أكسيد Fe + Al بمجموع ١,٠٦% كشوائب في السبيكة أما عن وجود أكسيد السيليكون فهو موجود كخبث أثناء التصنيع وصب الرصاص إذ تبلغ نسبتها ١,٨٣% وهي النسب المتعارف عليها في ذلك الوقت أما الرصاص الحالي فتبلغ نسبة النقاء به ٩٩,٩٩%.


**التحليل عن طريق حيود الأشعة السينية EDX لعينة من المعجون داخل طبقة الرصاص**

١- نسبة أكسيد pb في العينة	56.23 %
٢- نسبة O في العينة	31.78 %
٣- نسبة أكسيد ca في العينة	7.79 %
٤- نسبة أكسيد sn في العينة	2.17 %





ومن خلال ذلك يتضح لنا أن نسبة الأكسيد بدون إضافة الأكسجين إلى العناصر تختلف كلياً عنها في النسبة السابقة للسبيكة وأيضاً نسبة خام أكسيد القصدير في السبيكة تصل إلى ٢,١٧% وانخفاض نسبة كلا من أكسدي Fe + AL الداخلية كشوائب في السبيكة ذاتها إلى نسبة تبلغ قيمتها في العينة ٠,٢٤% أما العنصر الذي يكاد يكون متطابق في السبيكة هو Si إذ تبلغ نسبته كخبث في السبيكة إلى ١,٢٩%.

مما يؤدي في النهاية إلى القول بان هذا الرصاص ذو ليونة كبيرة نتيجة انخفاض نسبة القصدير في العينة إلى جانب وجود نسبة كبيرة من الشوائب في السبيكة في صور أكسيد عدة مختلفة إذ تبلغ درجة نقاء سبيكة الرصاص المستخدم في تشييق الرصاص إلى نسبة ٩٧,٠٨% أما الرصاص الحالي فتبلغ نسبة نقاء سبيكته إلى نسبة ٩٩,٩٩%.



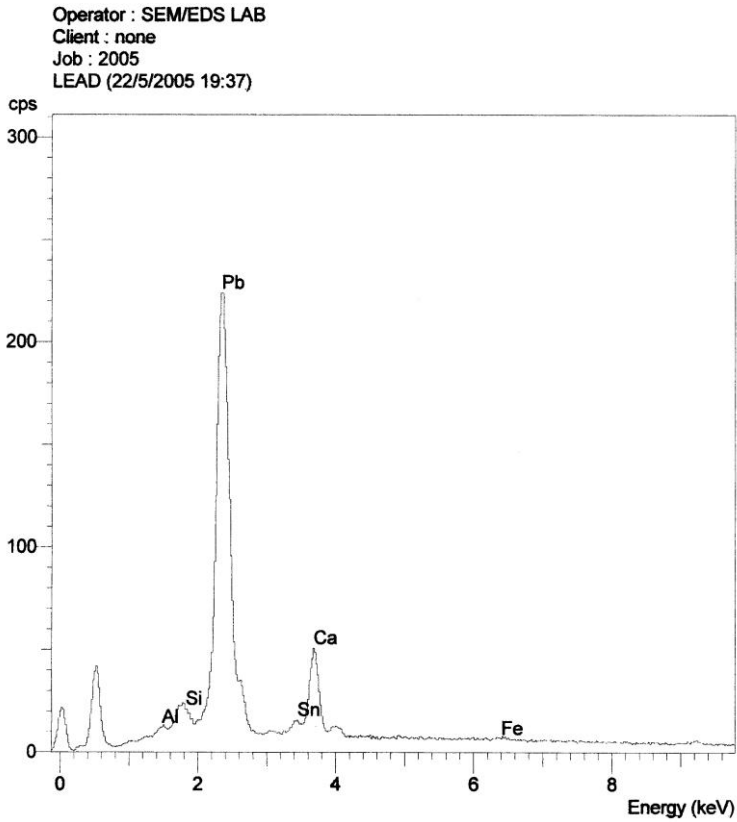

استخدام جهاز حيود الأشعة السينية EDX لعينة الرصاص

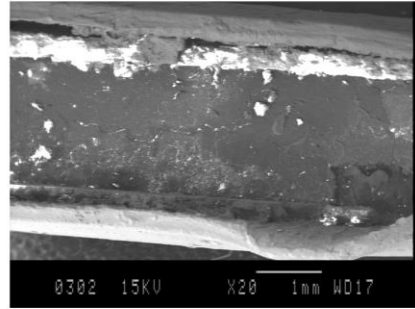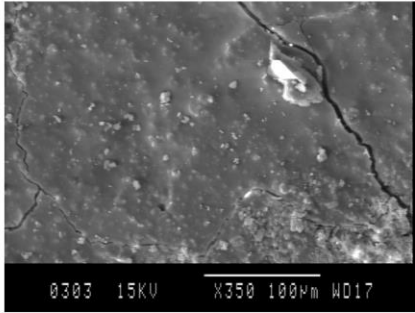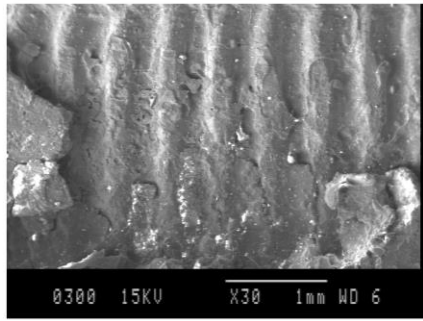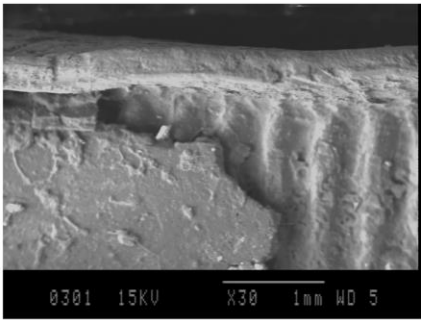

التصوير بالميكروسكوب الإلكتروني على عينة من الرصاص

## دراسات في آثار الوطن العربي ٧

الاستفادة من نتائج التحاليل السابقة في كل مادة حدة لتوضيح مكونات هذه المادة سواء الزجاجية منها أو الملونات في الأسقف. ثم العمل على تحديد هذه الخامات من نتائج التحاليل وكذلك تحديد الفاقد وكذلك التالف ومن ذلك نحدد انسب طرق علاجها من خلال المكونات الأساسية للمواد والعناصر المكونة للعمل ووضع افضل الطرق للعمل على مقاومتها وتنظيفها وتقويتها من هذه الإعطاب وعلاجها مستقبلا.

### المرحلة الثالثة : تحديد المنهج العلمي للترميم

- مرحلة فك وعلاج وترميم واسترجاع الأعمال الفنية الزجاجية واستكمال الناقص والمتهاك منها بالأسلوب العلمي.
- وضع علامات وأرقام لتحديد أماكن هذه القطع للمساعدة في تثبيتها بعد الترميم في أماكنها الطبيعية.
- إجراء عمليات الترميم طبقا للمواصفات المحددة بكل قطعة فنية وعلاج المتهاك منها وتنظيفها بالطرق الميكانيكية اليدوية أولا لإزالة الطبقات الشحمية والسنج من على الأعمال الزجاجية والملونات وذلك عن طريق الأيدي المدربة والخبرة في ذلك مع مراعاة إزالة طبقات السنج من عليه والشكل رقم (٢٦) (أ-ب-ج) يوضح خطوات العمل بالتصوير.



(ج)

لحام التالف من الرصاص وترميمه



(ب)

تحديد التالف من الزجاج قبل التغيير



(أ) كيفية تنظيف سطح الزجاج العضوية متدرجة القوة


والتركيز بدءا من الماء ثم الماء والصابون ثم المنبيات

العضوية - (الاسيتون - التولوين - التتر - البنزين وهكذا)

شكل (٢٦)


- معالجة التقعير في طبقة اللون وإزالة القشور من على طبقات الزجاج المعشق ومعرفة تركيبة ونوعية صناعة هذه المادة الزجاجية (سواء زجاج أنتيك أو جيوجولي أو متعرج أو فلاش أو غيرها من نوعيات الزجاج ودرجاته اللونية من خلال الأساليب الفنية المصنعة للزجاج . كذلك معالجة التقعر في طبقة الرصاص والتشقق في (السمنت) المعجون.

- وعلى هذا المنهج تم نقل التصميم الزخرفي من السقف والبدء في تكبيره طبقا لمساحة السقف استعدادا للبدء في العمل. شكل رقم (٢٧) النقل من الواقع لخطوط القطع في الزجاج.

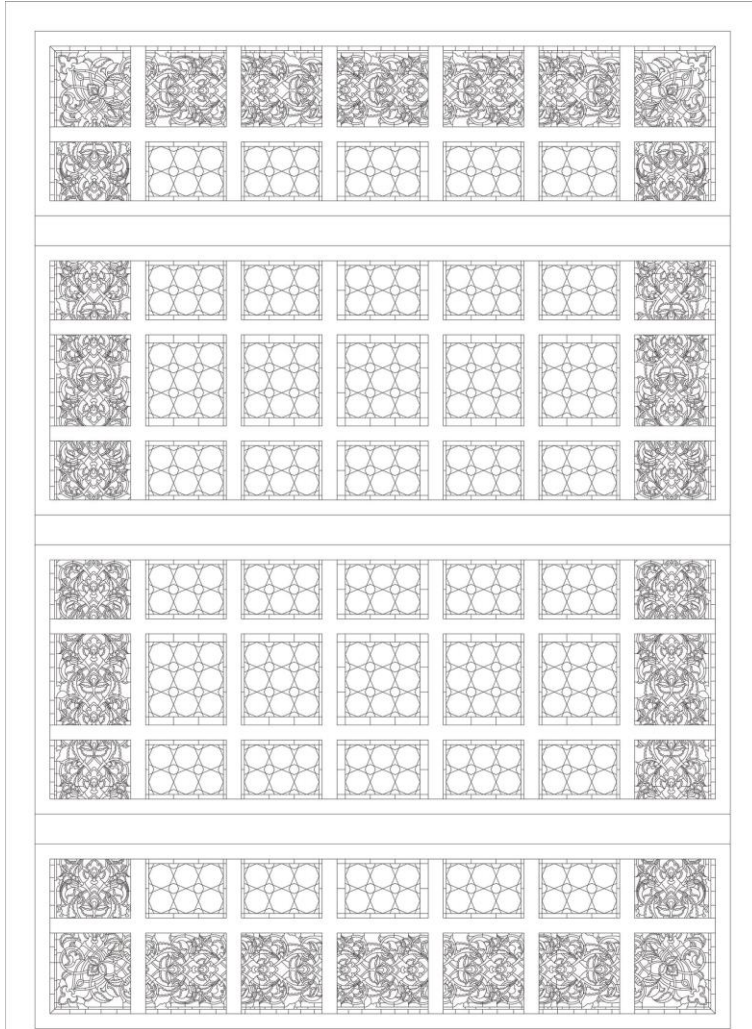


- اختيار انصب انواع الزجاج طبقا لنتائج التحاليل وكذا الاكاسيد الملونة المستخدمة في التصوير والزخرفة وكذلك أعواد الرصاص المناسبة والسمنت (المعجون).
- تقطيع الزجاج بناءا على التصميم المعد من خطوط القطع المنقولة من الرسم التنفيذي بالسقف من الواقع والشكل رقم (٢٨) يوضح خطوط التقطيع والتجميع والتعشيق في السقف.


شكل (٢٧)

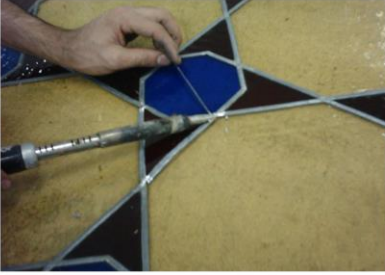

اللحام بالرصاص

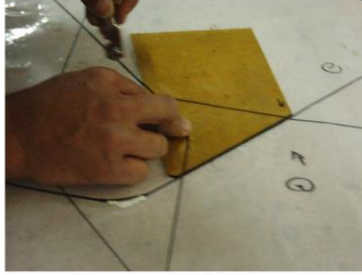

قطع الزجاج

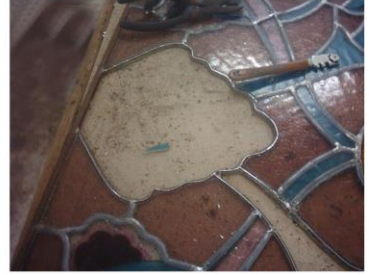

استبدال القطع المتهالكة



جزء من التشويق



تجميع الزجاج

شكل (٢٨)

- تصوير قطع الزجاج بالملونات والأكاسيد المعدنية طبقا للألوان المقترحة والموجودة بالسقف الأول على أن تكون هذه الأكاسيد من الملونات التي يتم تثبيتها بالحرارة في درجة لا تقل عن ٥٥٠°م وبنفس الزخرفة واللون المستخدم سابقا والنتائج من تجارب وتحليل الجزء الأول بالسقف وشكل رقم (٢٩) يوضح خطوات تلوين الزجاج وفرن التثبيت.



فرن التثبيت



التجميع بعد التلوين



قطع أثناء التصوير والزخرفة



تلوين قطع من الزجاج على خط القطع




تعشيق الزجاج المرسوم

شكل (٢٩)

- تجهيز أعواد الرصاص والتي يجب أن تكون بنسبة ٥٠% رصاص ٥٠% قصدير بناء على العينة المأخوذة من السقف وتحليلها كذلك تكون نوعية الرصاص من القالب المبطن حتى يتم تجميعها بالطريقة التكنولوجية التي تمت في السقف الأول.
- عملية التماسك والسمنت وذلك بلحام أعواد الرصاص مع بعضها عن طريق اللحام الحراري الكهربائي بالقصدير وكذلك عمل معجونة السمنت المألثة بين شقي الرصاص لحبس إطار الزجاج الملون بينهم وذلك طبقاً لأصول الصناعة التي تمت على السقف سابقاً وبنفس مادة المعجون الناتجة من التحاليل.

### المرحلة الرابعة : طريقة حفظ السقف بعد الترميم والصيانة

بعد تجهيز أجزاء السقف كاملة بعد الترميم وقبل التركيب كان يجب المحافظة عليها من مسببات التلف فقد تم عمل طبقتين من الزجاج الشفاف بأعلى وأسفل الزجاج المعشق للحفاظ عليها وصيانتها أثناء التنظيف وكانت هناك مشكلة أخرى وهى بلاطات السقف العلوي الخاص بسقف الزجاج المعشق ونظرا لعدم وجود أنواع من هذه البلاطات بنفس التشكيل الفني والمساحة فوجب علينا الاتجاه لإنتاج مثل هذه النوعية القديمة ونظرا لعدم وجود بلاطة كاملة منها سليمة فقد تم اخذ الجزء الموجود من البلاطات وتم عمل قالب فني نحتي عليها من الكولين لإخراج عينة أولى من الزجاج ثم تم عمل قالب من الحديد الزهر لعمل العينة الثانية ومعالجة الخطوات الفنية فيها استعداد لعمل قالب من ( الاستنسل استيل ) لصب الزجاج فيها عن طريق الماكينات الخاصة بمصانع الزجاج مع إرسال الخلطات الزجاجية التي تم استخدامها من نتيجة تحليل جزء من زجاج البلاطات للحصول على العناصر الكيميائية الخاصة بهذه الخلطات وكذلك مواصفات الكبس والشفافية المناسبة

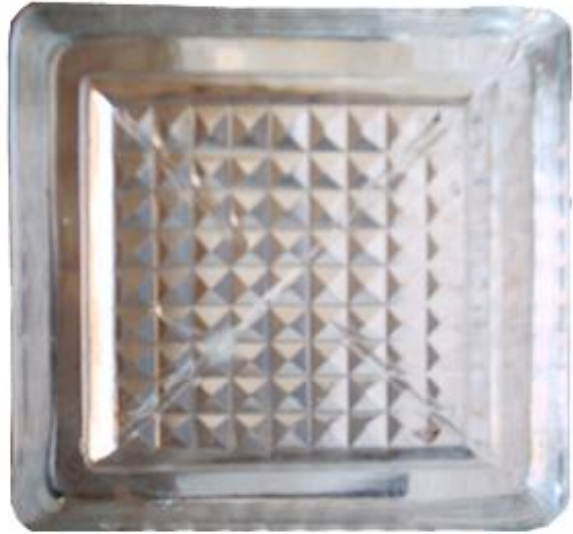


ودرجة حرارة الانصهار والتبريد استعداد للإنتاج وقد تم إنتاج أربعة آلاف بلاطة تحمل هذه المواصفات والشكل رقم (٣٠) يبين إحدى البلاطات التي تم إنتاجها. أما الشكل رقم (٣١) فيوضح طريقة الرسم التنفيذي لعملية تركيب هذه البلاطة الحامية للسقف.

شكل (٣٠)

إنتاج بلاطة للسقف بالمواصفات العلمية والتكنولوجية

للبلطات الزجاجية

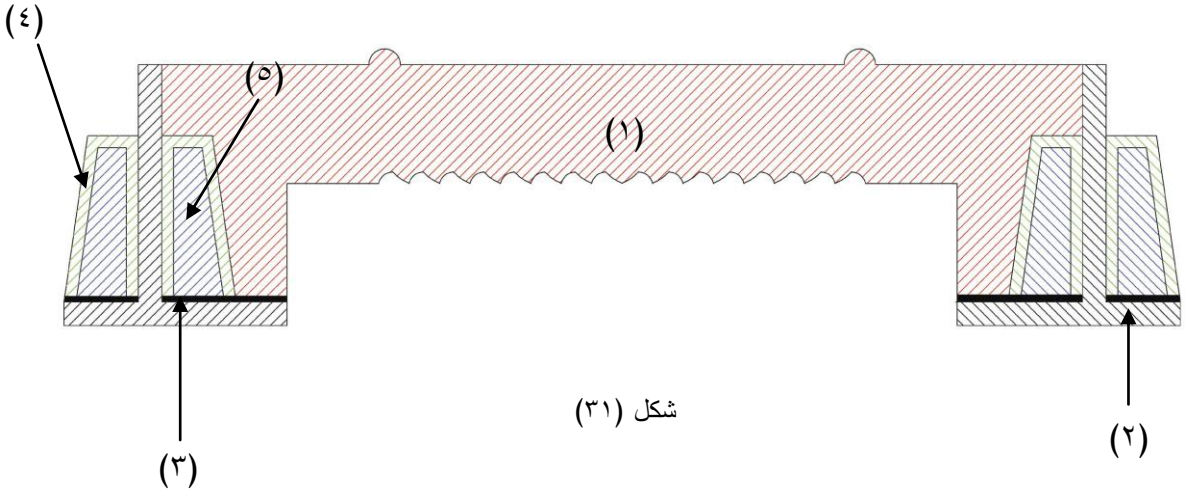

### رسم للتخطيط وتكنولوجيا تركيب البلاطات الزجاجية بسقف بنك مصر

- ١- البلاطة الزجاجية المصنعة طبقاً للمواصفات الناتجة من التحاليل عن طريق الصَّب فـي قـالـب (الاستانل ستيل).
- ٢- السقف الحديد الموجود حالياً بقطاعات من حرف T والزوايا الخاصة بالتصنيع.
- ٣- مادة لاصقة من السيليكون الحراري المقوى.
- ٤- مادة ملء من الايبوكس والكاتش لعزل الزجاج والحديد.
- ٥- مادة ملء من العزل للرطوبة والأمطار من الايبوكس والـ Rabar

أما الشكل رقم (٣٢) (أ-ب) فيوضح سقف الحماية بعد التركيب وإجراء عمليات التحمل والتثبيت



السقف العلوي بعد التركيب لحماية

سقف الزجاج المعشق



التجارب على تثبيت البلاطات بالمواد الراتنجية



### المرحلة الخامسة: نتائج البحث

- ١- توصل البحث إلى ترميم وإعادة تأهيل وتأكيد الأعمال الزجاجية المعشقة بالرصاص بالجزء الأول من السقف بعد علاج وإزالة الملونات التالفة والعيوب الظاهرية الناتجة من الترميم السابق .
- ٢- توصل البحث إلى إعادة تجديد الجزء الثاني من السقف الذي تم تدميره نتيجة الحريق بالبنك وذلك بتكنولوجيا الزجاج المعشق في هذه الفترة مع إعادة عمل التصميم الأصلي بدون المساس بأي درجة لونية في الزجاج أو الملونات الحرارية والمحافظة على القيمة الفنية له .
- ٣- توصل البحث إلى عدة تجارب علمية لمكونات الزجاج والرصاص والملونات الزجاجية المستخدمة في السقف وتحديد نوعيتها وكتابة تقرير علمي عنه لتكون ضمن الوثائق المدونة الخاصة بتاريخ وتكنولوجيا ومكونات الزجاج المعشق بالسقف.
- ٤- توصل البحث إلى إنتاج بلاطات السقف العلوي الواقي لسقف الزجاج المعشق بالطرق العلمية والصناعية للزجاج. مع التأكيد على مواصفات العينة من حيث الشكل والنوعية وخطة التركيب.

والشكل رقم (١٣٣) يوضح أحد قطع الأركان الزخرفية المرسومة بالملونات الحرارية في السقف الذي تم إعادة تجديده. أما الشكل (٣٣ب) فيوضح أحد الأجزاء المتصلة والمتداخلة من هذا السقف بعد تصويرها وتعسيقها استعداداً للتركيب. أما الشكل (٣٣ج) فيوضح أحد الأعمال التي تم ترميمها بالإطار الخارجي للسقف الأول قبل التركيب.



(ج)



(ب)




(أ)

شكل (٣٣)

السقف بعد التركيب بالموقع

## دراسات في آثار الوطن العربي ٧

والشكل رقم (٣٤) يوضح بعض اللقطات من عناصر السقف الزخرفية والفنية أثناء عمليات التركيب النهائي للسقف بعد الترميم. والشكل رقم (٣٤ أ) يوضح طريقة تركيب الأجزاء الزخرفية الهندسية بالجزء الداخلي للسقف الأول. أما الشكل (٣٤ ب) فيوضح تركيب الجزء الزخرفي النباتي بعد الترميم بسقف الجزء الأول. أما الشكل رقم (٣٤ ج) فيوضح طريقة تركيب السقف بالجزء الثاني الذي تم إعادة تجديده. أما الشكل (٣٤ د) فيوضح صورة للسقف النهائي بعد التركيب للجزء الثاني.

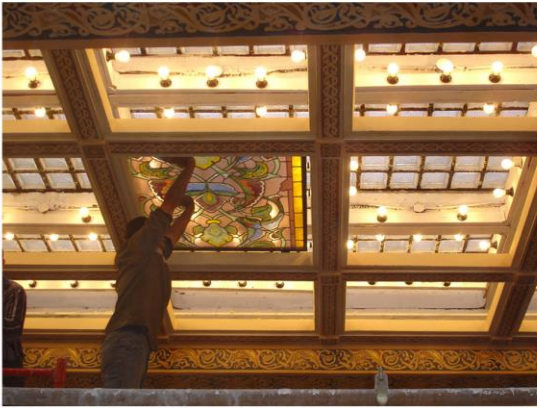


(ب)



(أ)



(د)

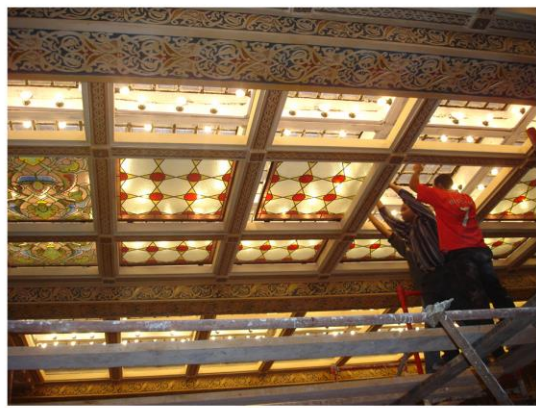

(ج)

شكل (٣٤)  
السقف أثناء التركيب بالموقع